

# timfog





## **BUFFER TANK**

### **Инструкция по установке**


# BUFFER TANK

Инструкция по установке

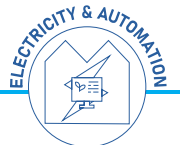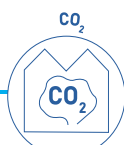




# BUFFER TANK



CN	安装说明
CRO	Upute za ugradnju
CZ	Návod k instalaci
DK	Montagevejledning
E	Instrucciones de montaje
F	Instructions de montage
GB	Installation instructions
GR	Οδηγία συναρμολόγησης
H	Szerelési utasítás
I	Istruzioni di montaggio
NL	Montagehandleiding
P	Instrução de montagem
S	Monteringsanvisningz
SER	Uputstvo za montažu
SF	Asennusohje
SK	Návod na montáž
SLO	Navodila za montažo
TR	Montaj talimatı
PL	Instrukcja montazu
NO	Installasjonsanvisning
RU	Указания по установке
ROM	Instrucțiuni de montare

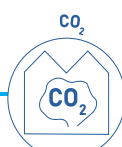



# 2500 TOHH

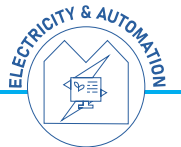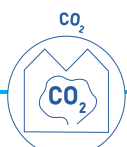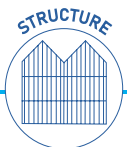

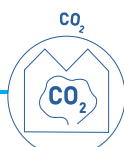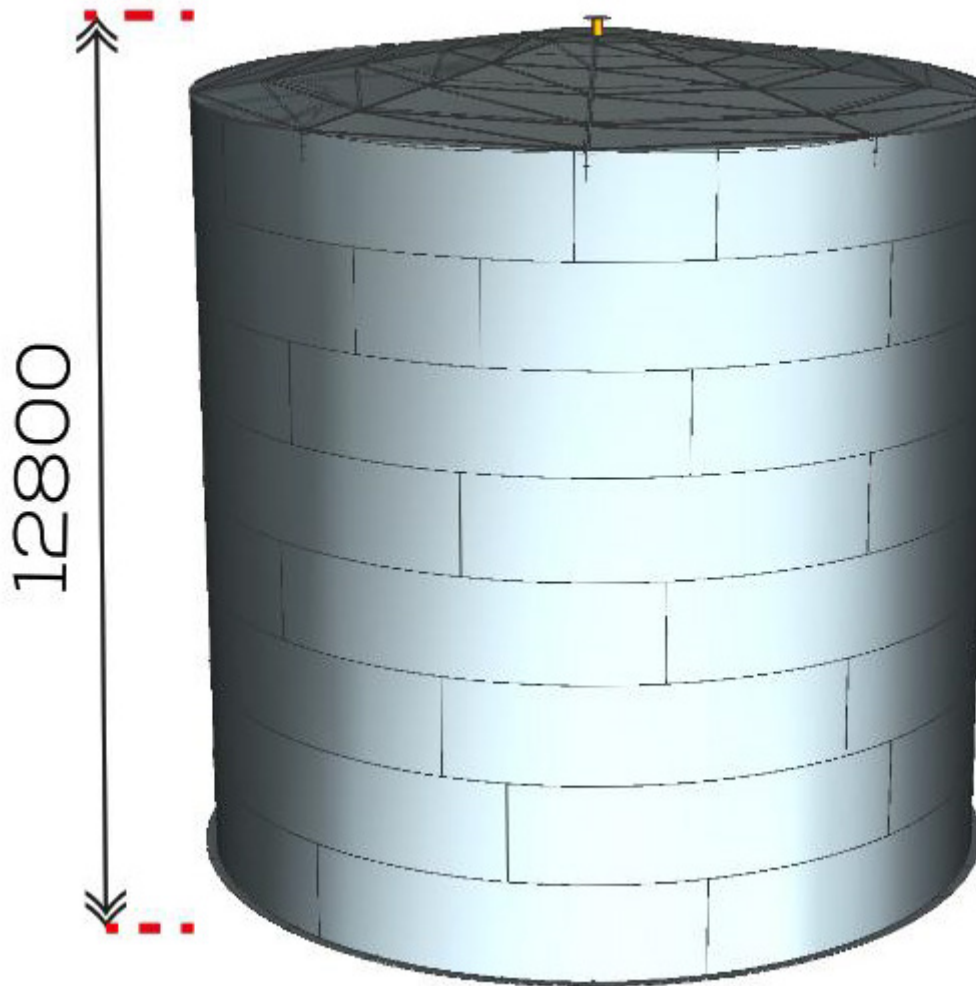



2500 ТОНН








1.ГРУЗОВИК 2.ГРУЗОВИК 3.ГРУЗОВИК







4.ГРУЗОВИК

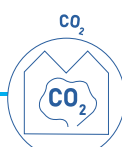
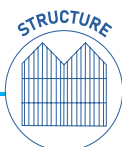


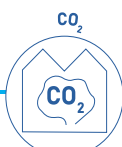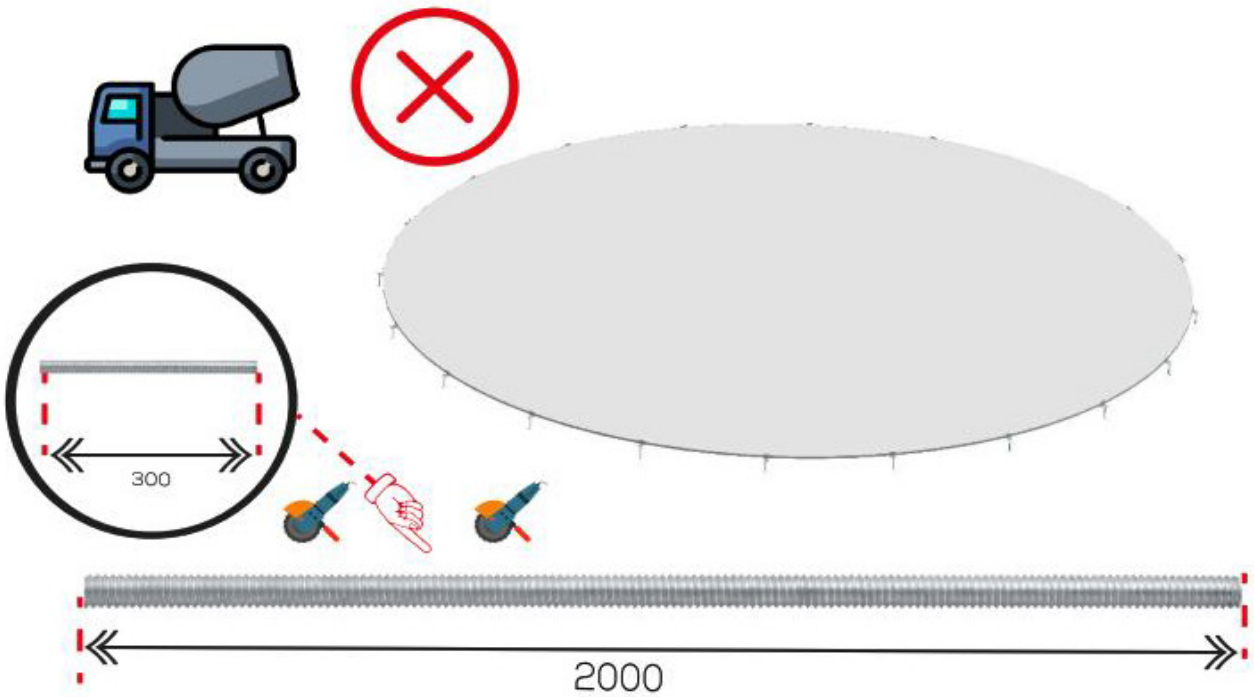
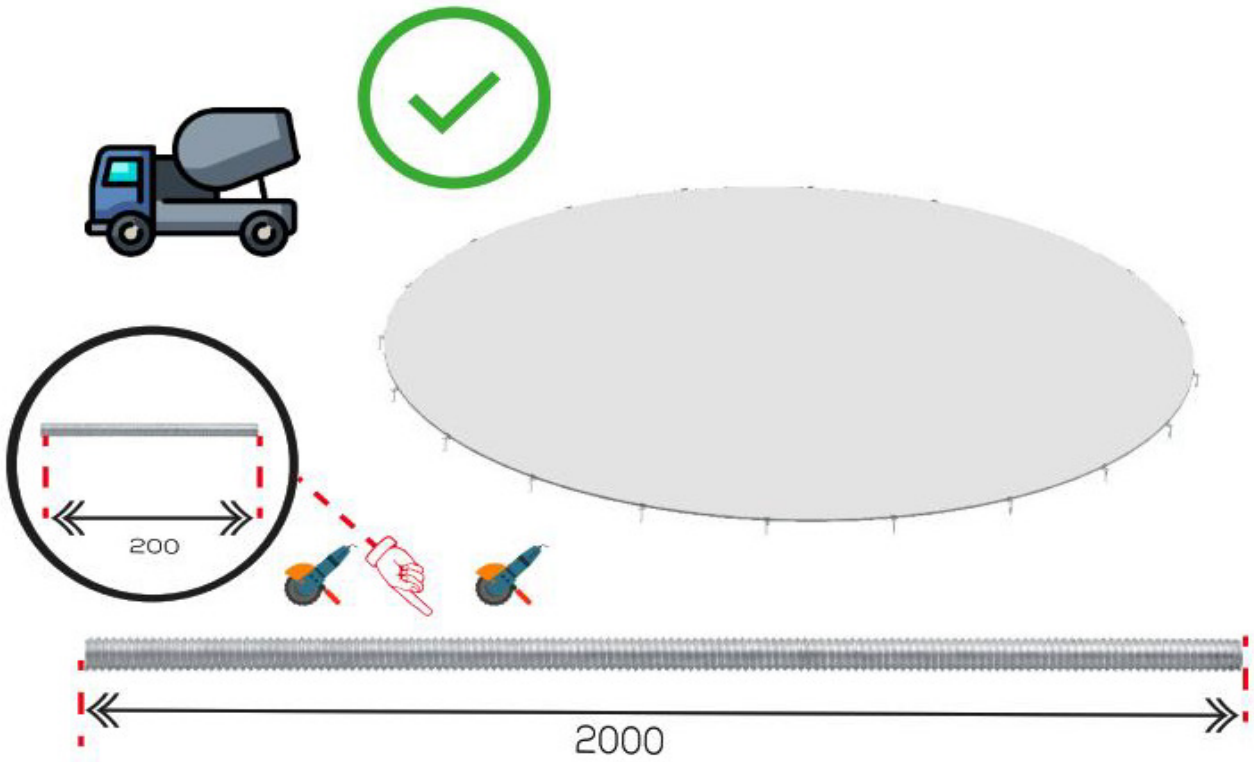


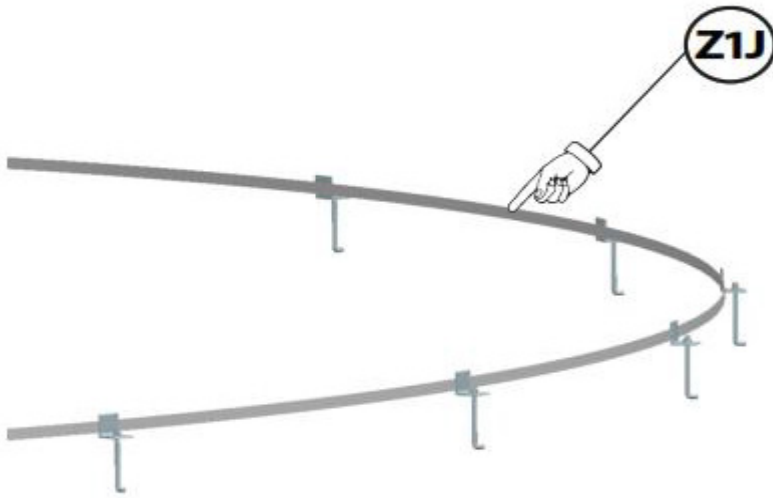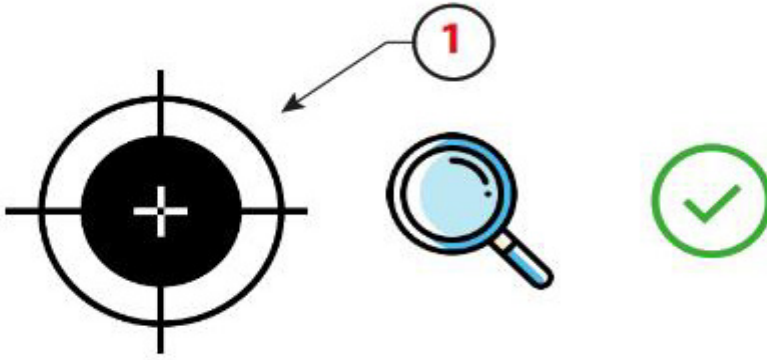


**XPS изоляция и масляный песок**

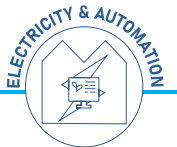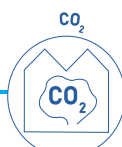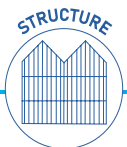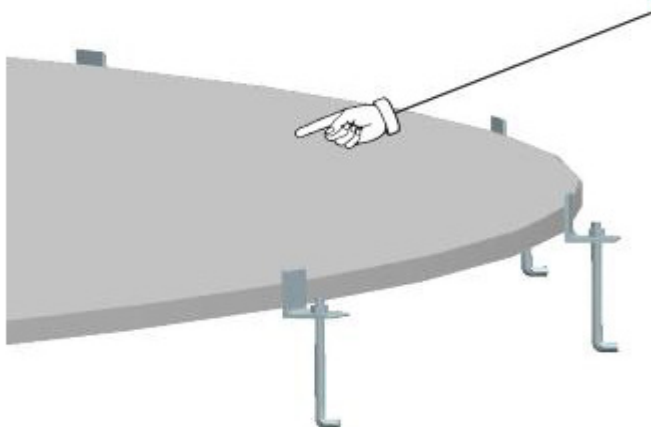

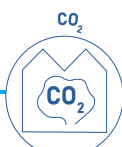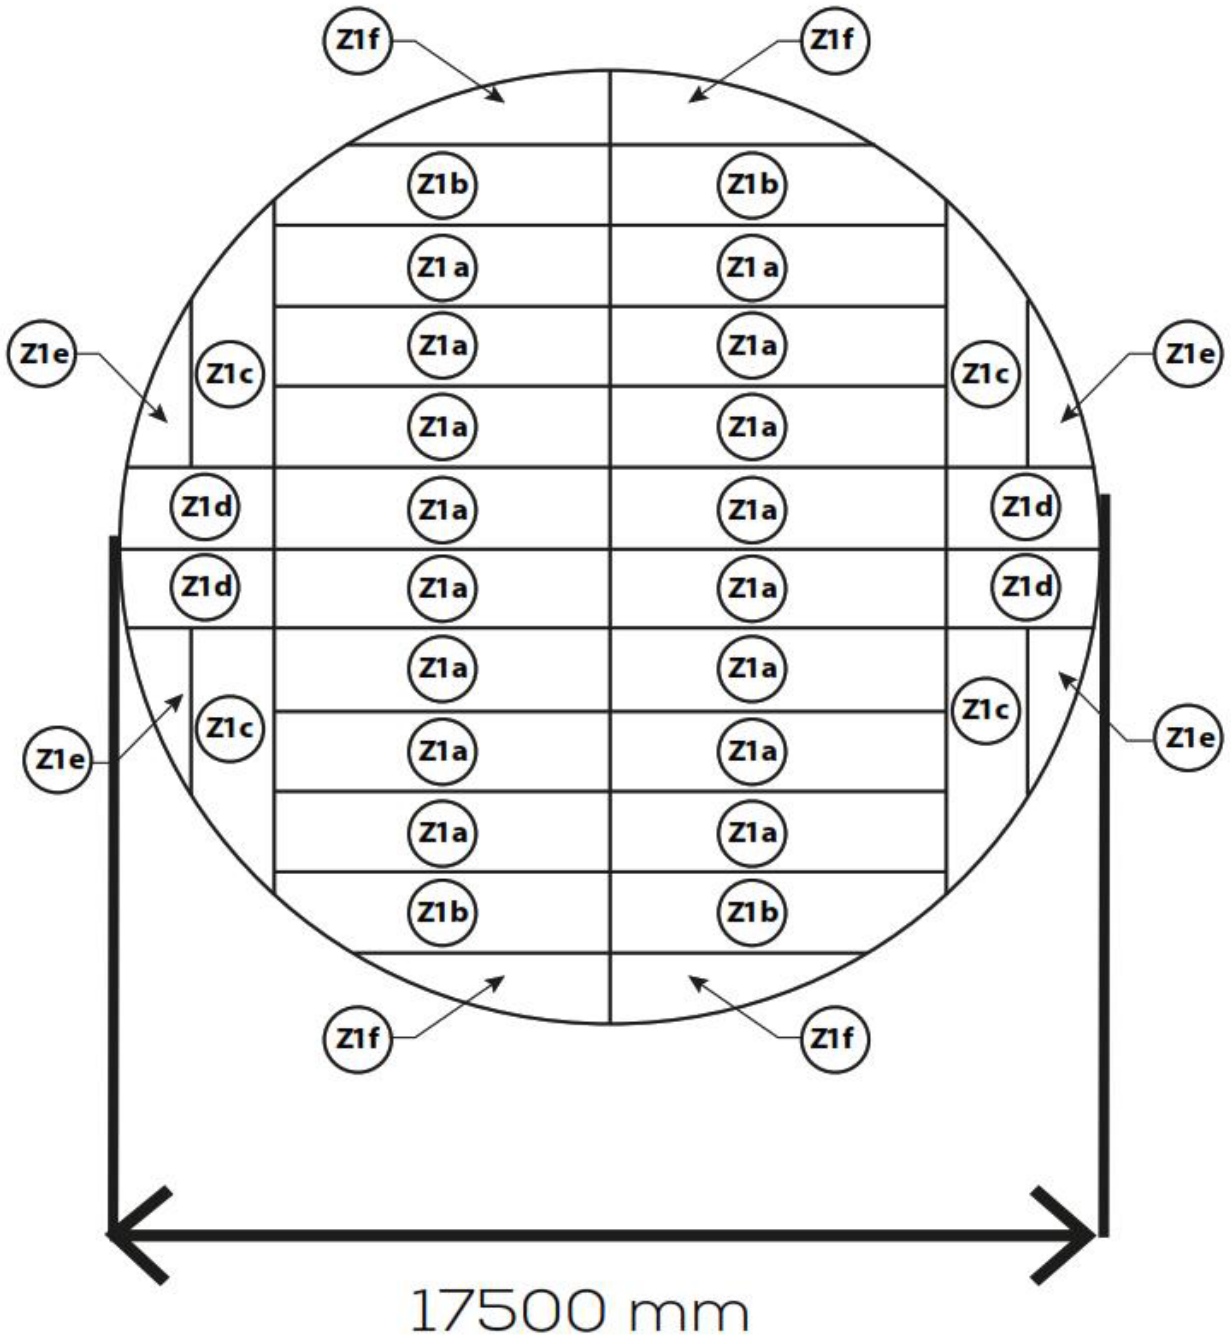


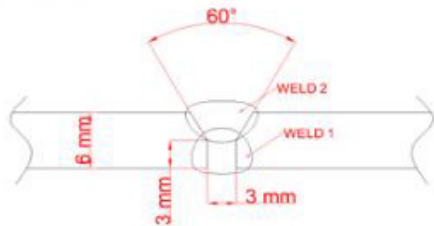 


**СВАРКА ДОННЫХ ПЛАСТИН**  
 Тип шва: верхняя сторона  
 Сварка: шов 1 = 4 мм — 130А  
 шов 2 = 5 мм — 170А  
 Скорость сварки: 5 м/ч

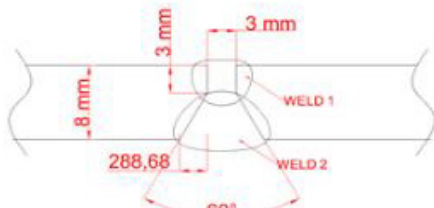


**СВАРКА СТЕНОВЫХ ПЛАСТИН**  
 Тип шва: внешний  
 Направление сварки: снизу вверх  
 Сварка: шов 1 = 4 мм — 130А  
 шов 2 = 4 мм — 180А  
 Скорость сварки: 3 м/ч

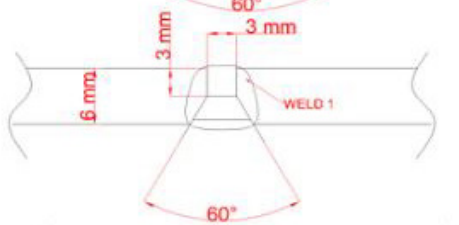


**СВАРКА СТЕНОВЫХ ПЛАСТИН**  
 Тип шва: внешний  
 Направление сварки: снизу вверх  
 Сварка: шов 1 = 3,25 мм — 110А  
 Скорость сварки: 4,6 м/ч

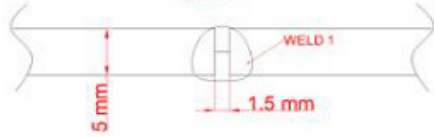




**СВАРКА СТЕНОВЫХ ПЛАСТИН**  
 Тип шва: отсутствует  
 Направление сварки: снизу вверх  
 Сварка: шов 1 = 3,25 мм — 110А  
 Скорость сварки: 6 м/ч


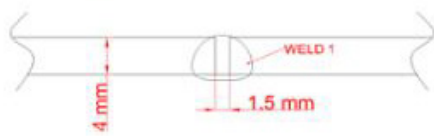






**СВАРКА СТЕНОВЫХ ПЛАСТИН**  
 Тип шва: отсутствует  
 Направление сварки: снизу вверх  
 Сварка: шов 1 = 4 мм — 120А  
 Скорость сварки: 20 м/ч

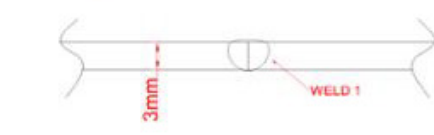


 **СВАРКА ВЕРХНИХ ПЛАСТИН**  
 Тип шва: отсутствует  
 Направление сварки: шов 1 = 4 мм — 115А  
 Скорость сварки: 27 м/ч

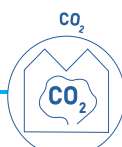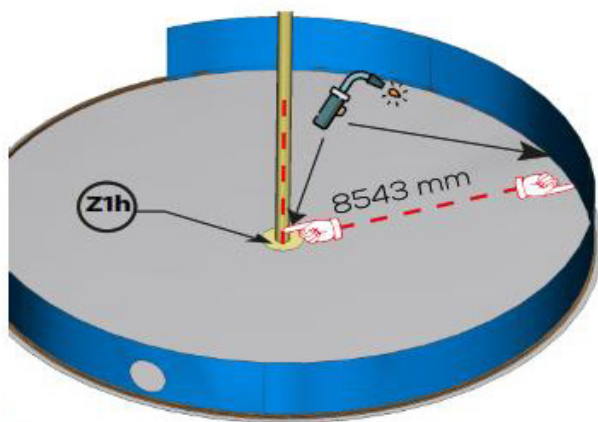


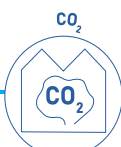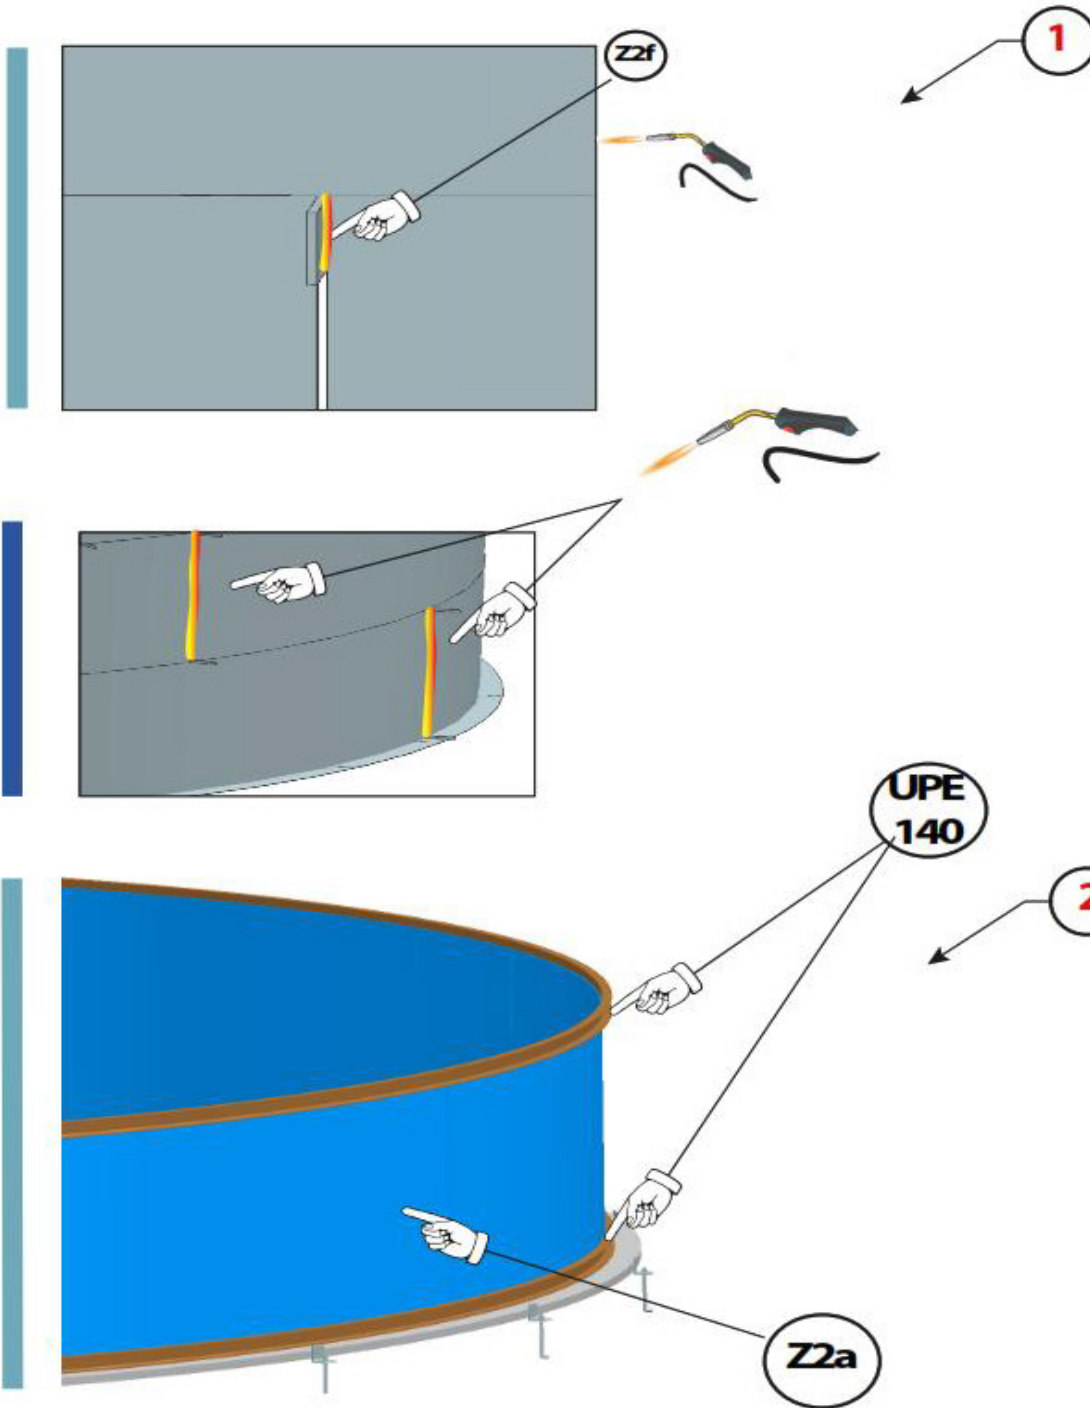

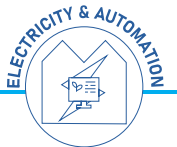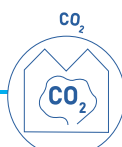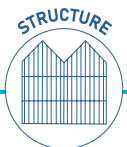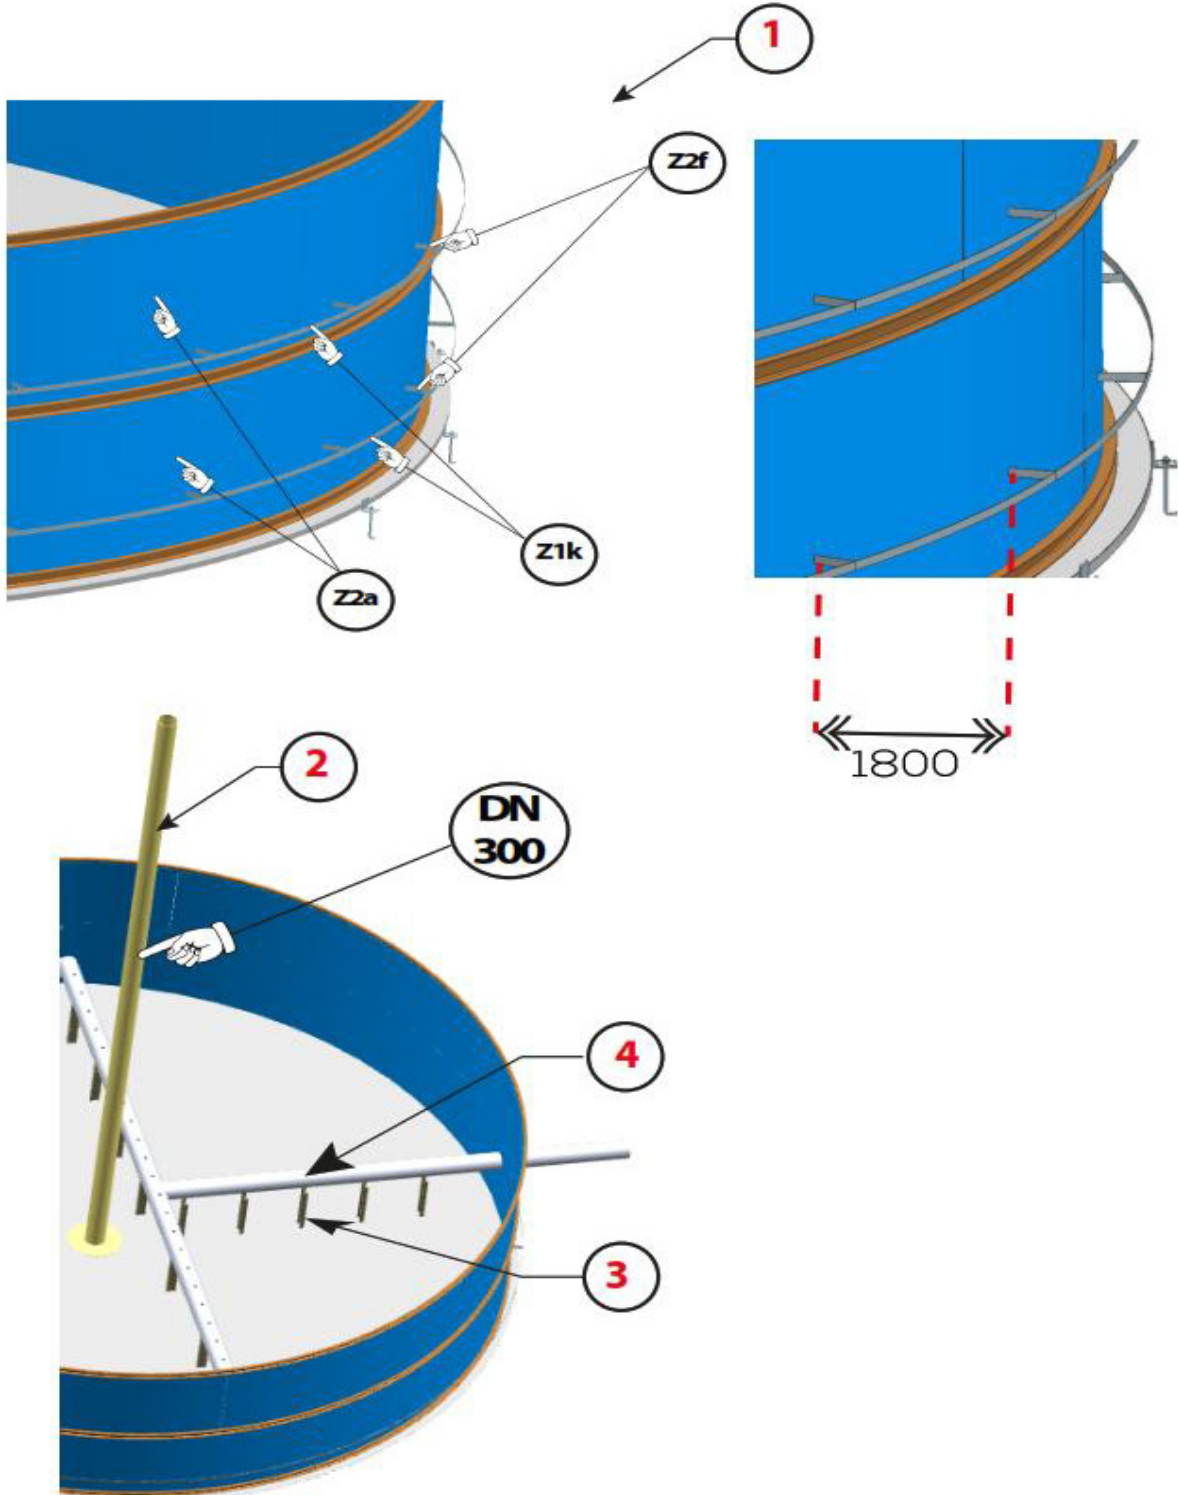





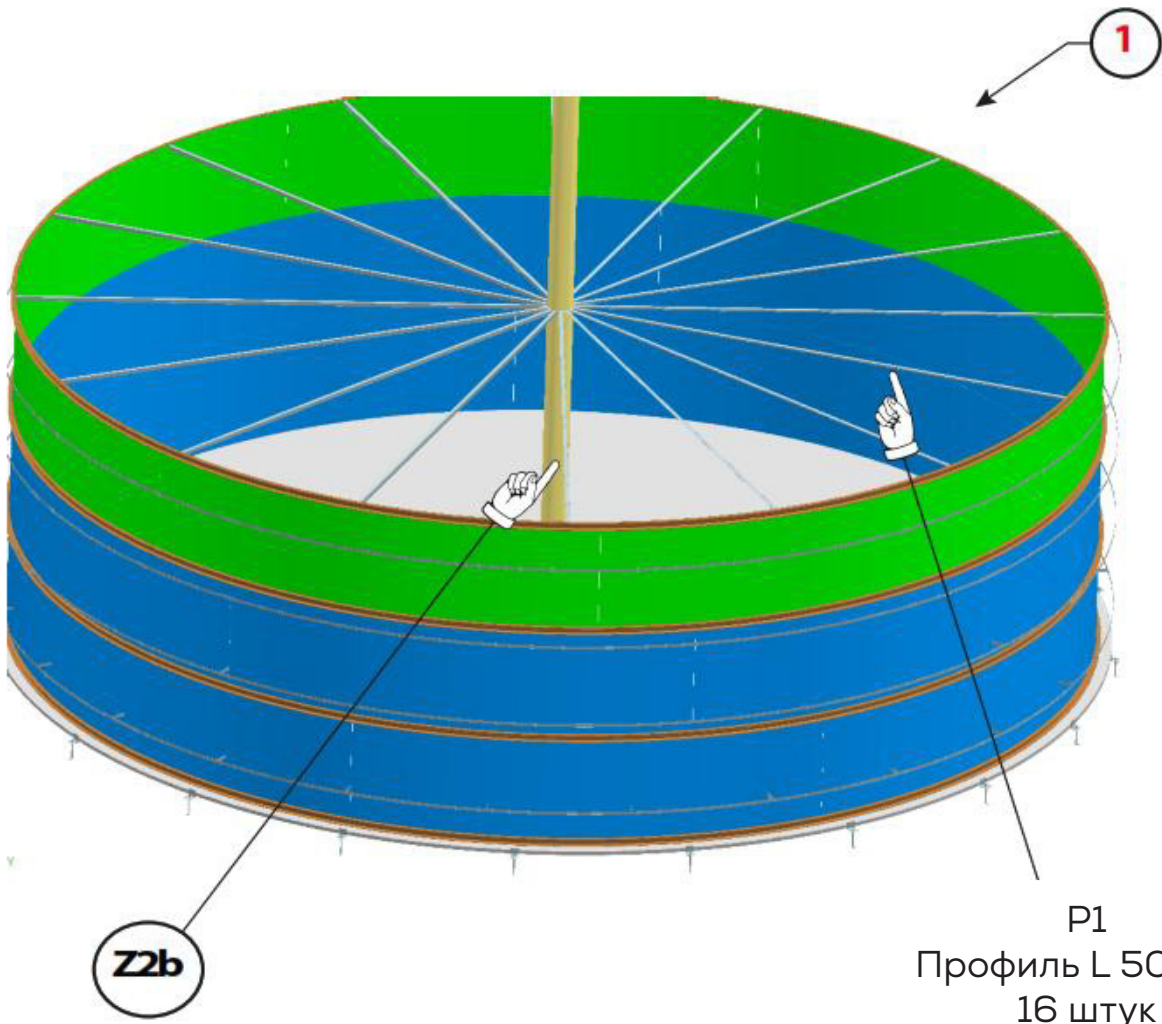






P1  
Профиль L 50 × 50  
16 штук



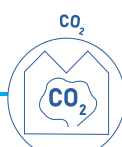











Z1k

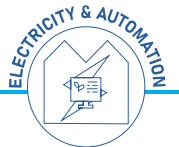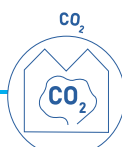
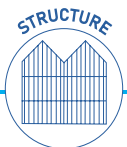
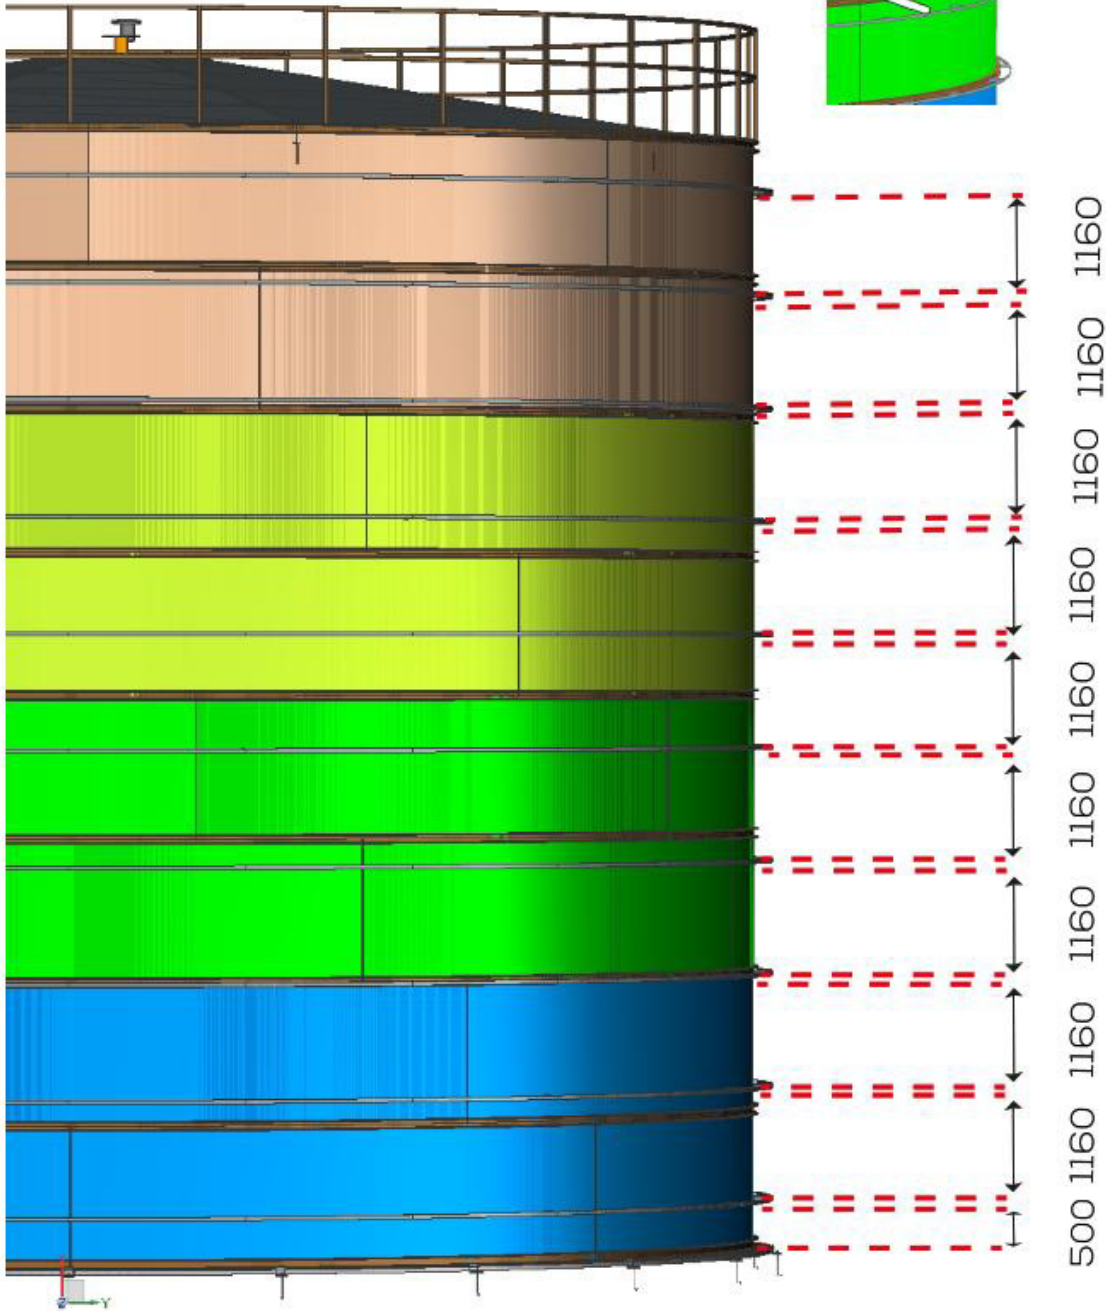
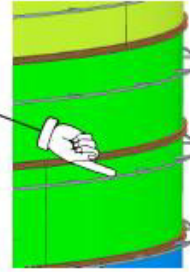


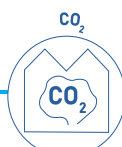
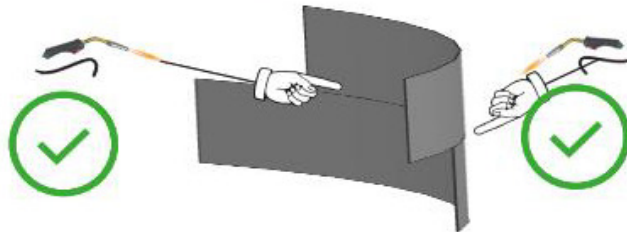
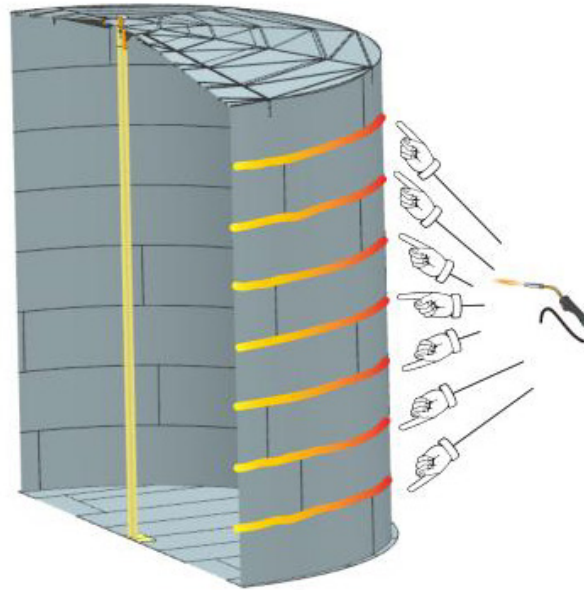
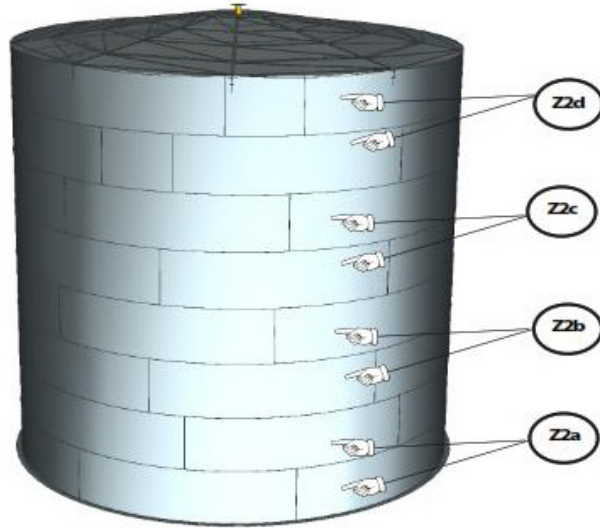


 
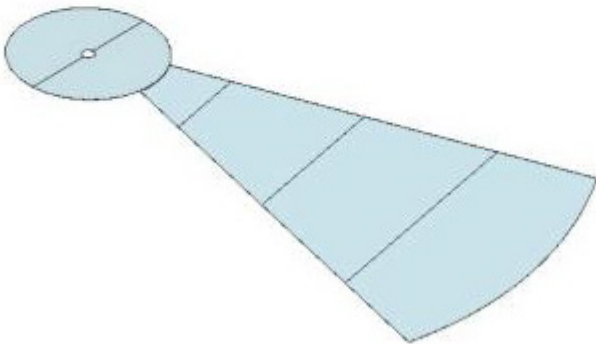
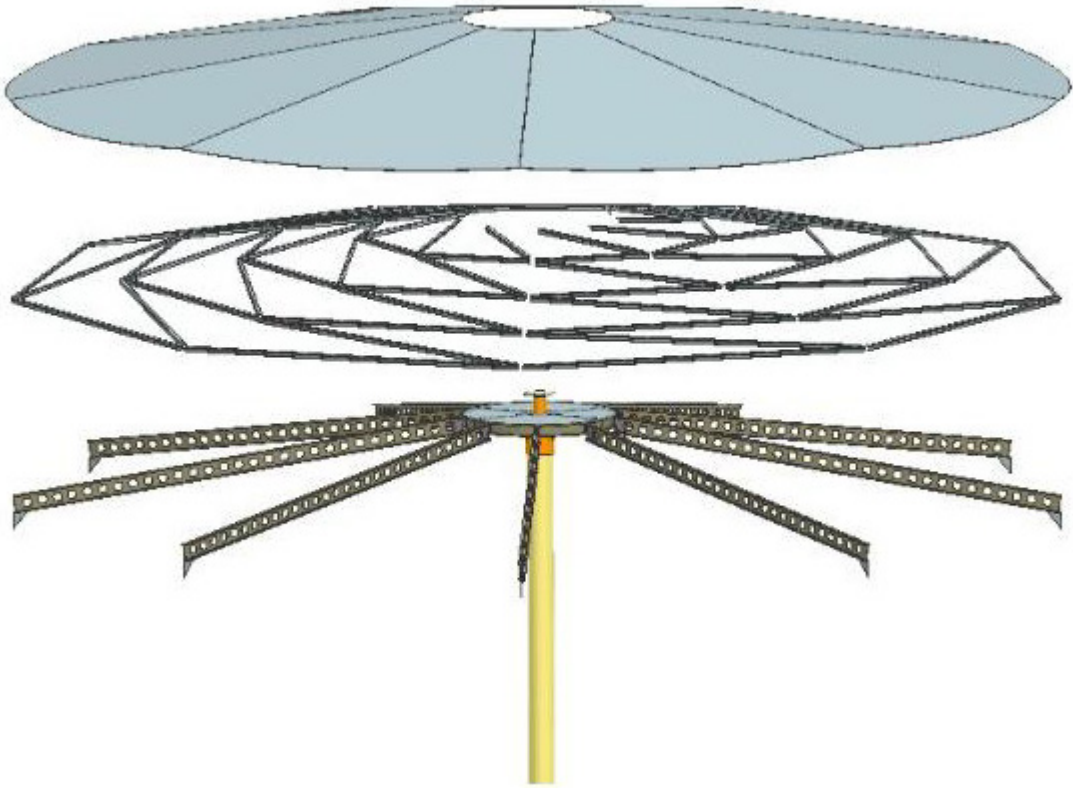



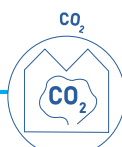
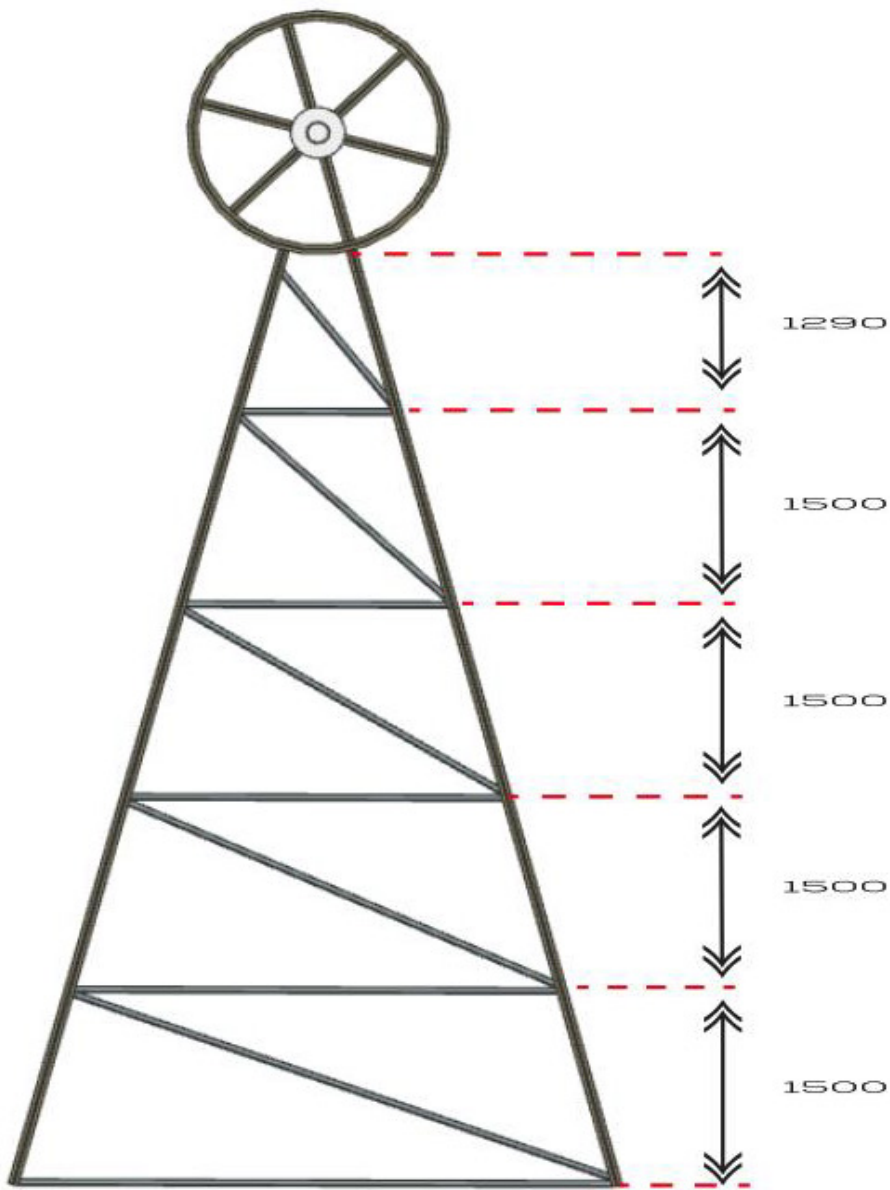
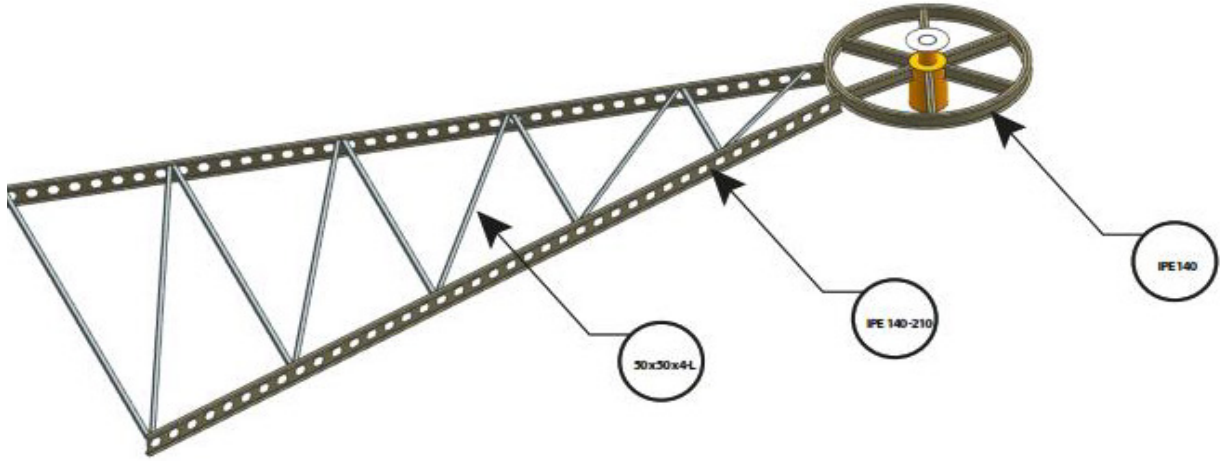


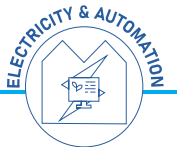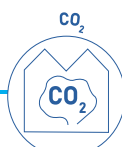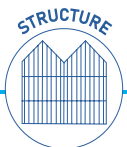
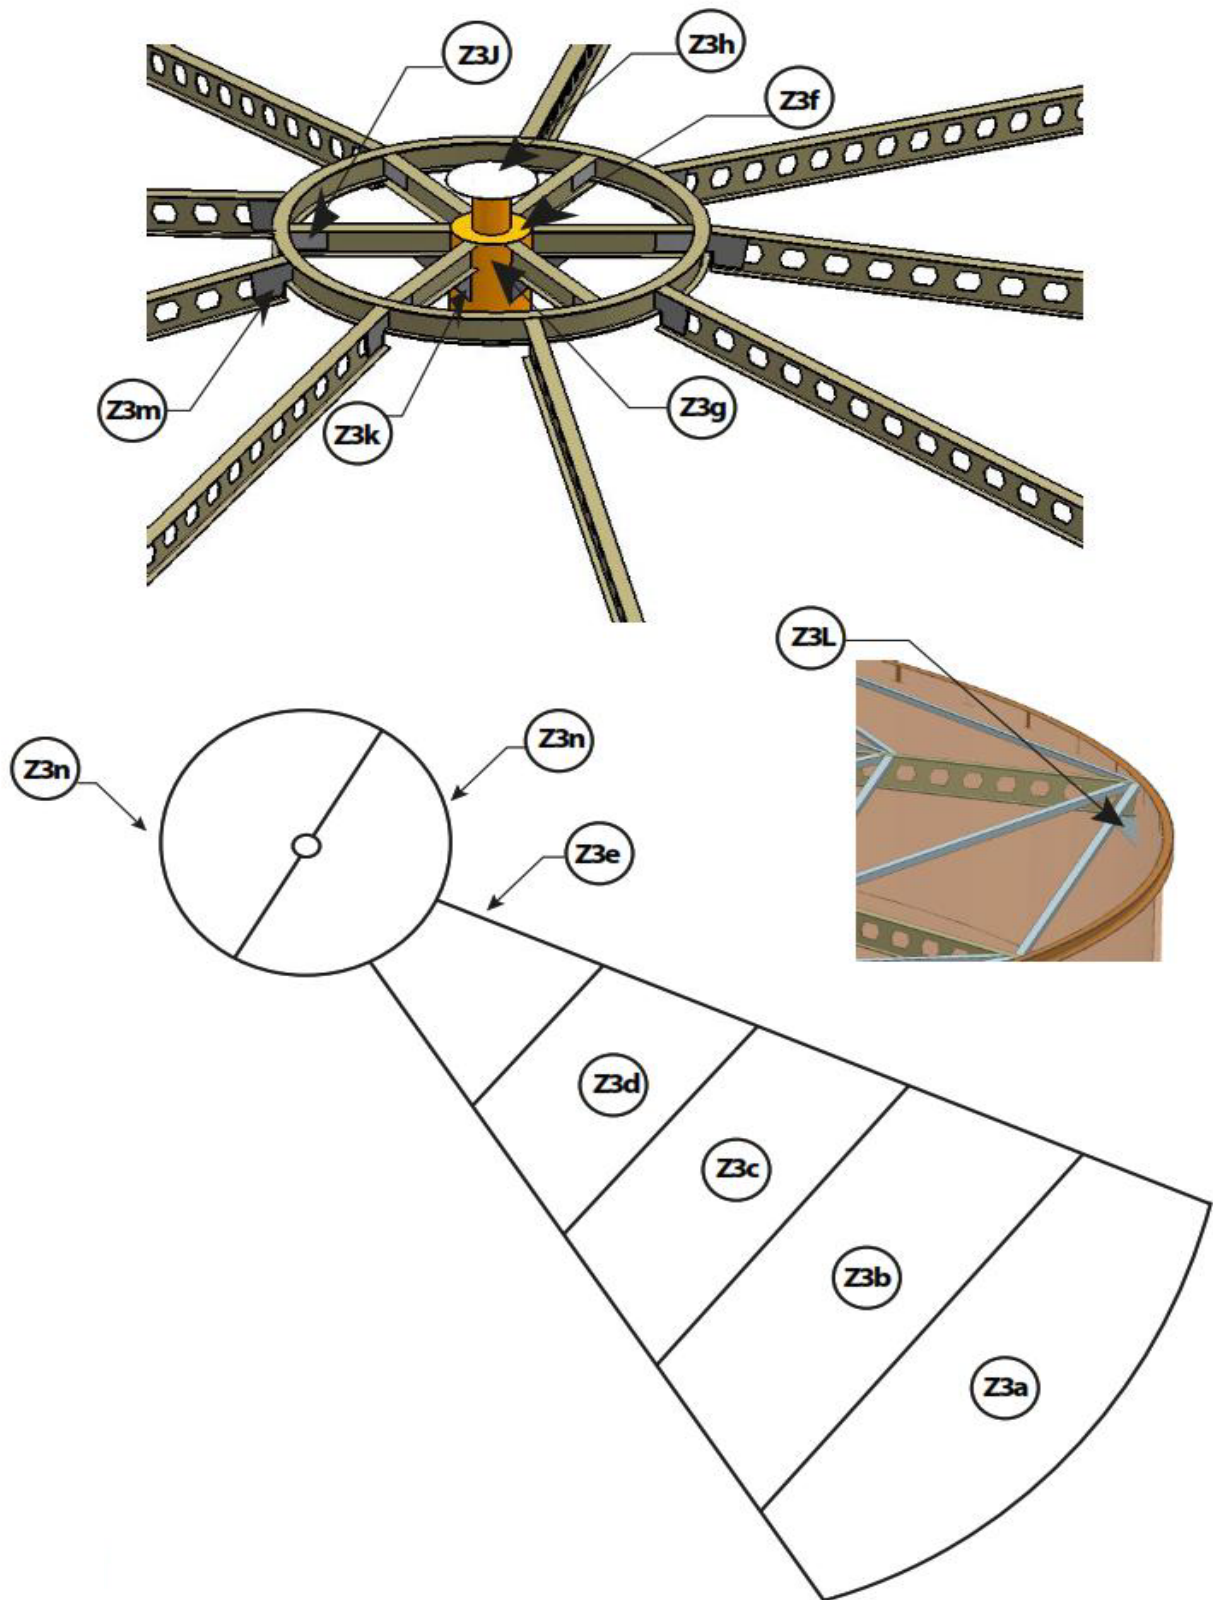


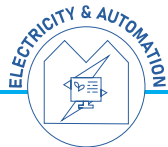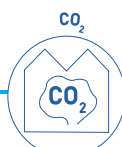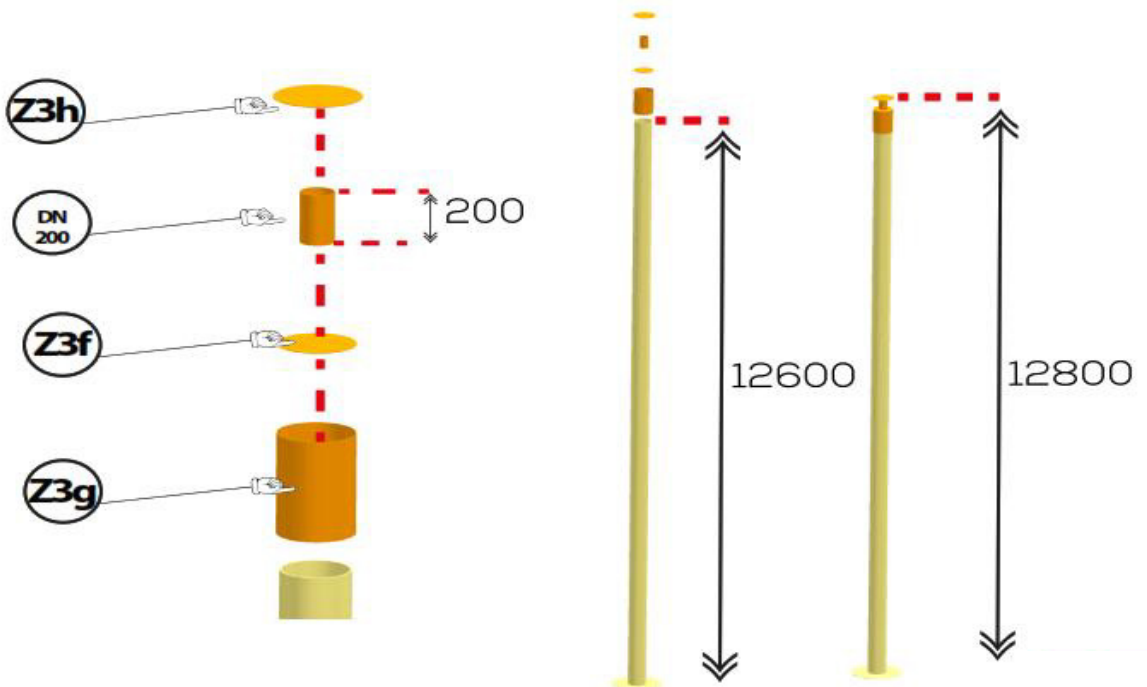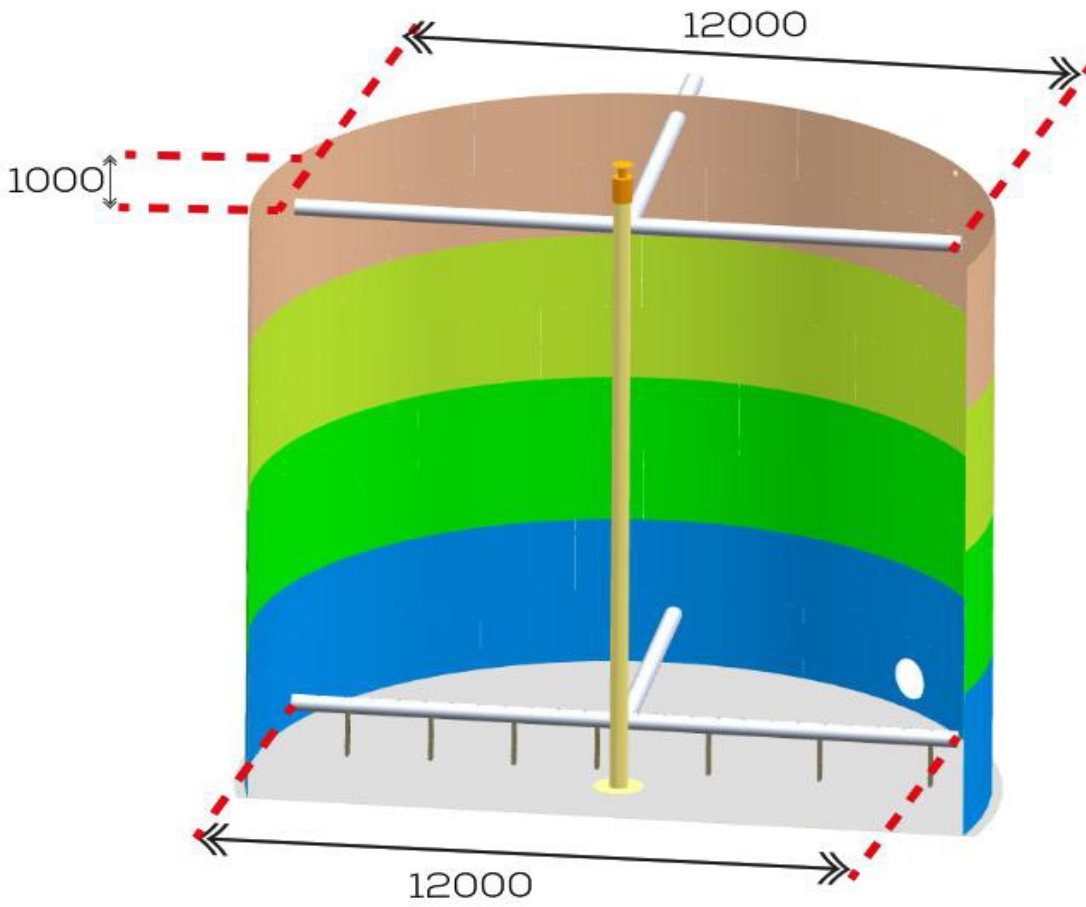

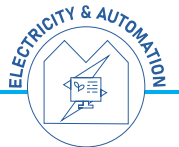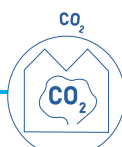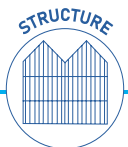
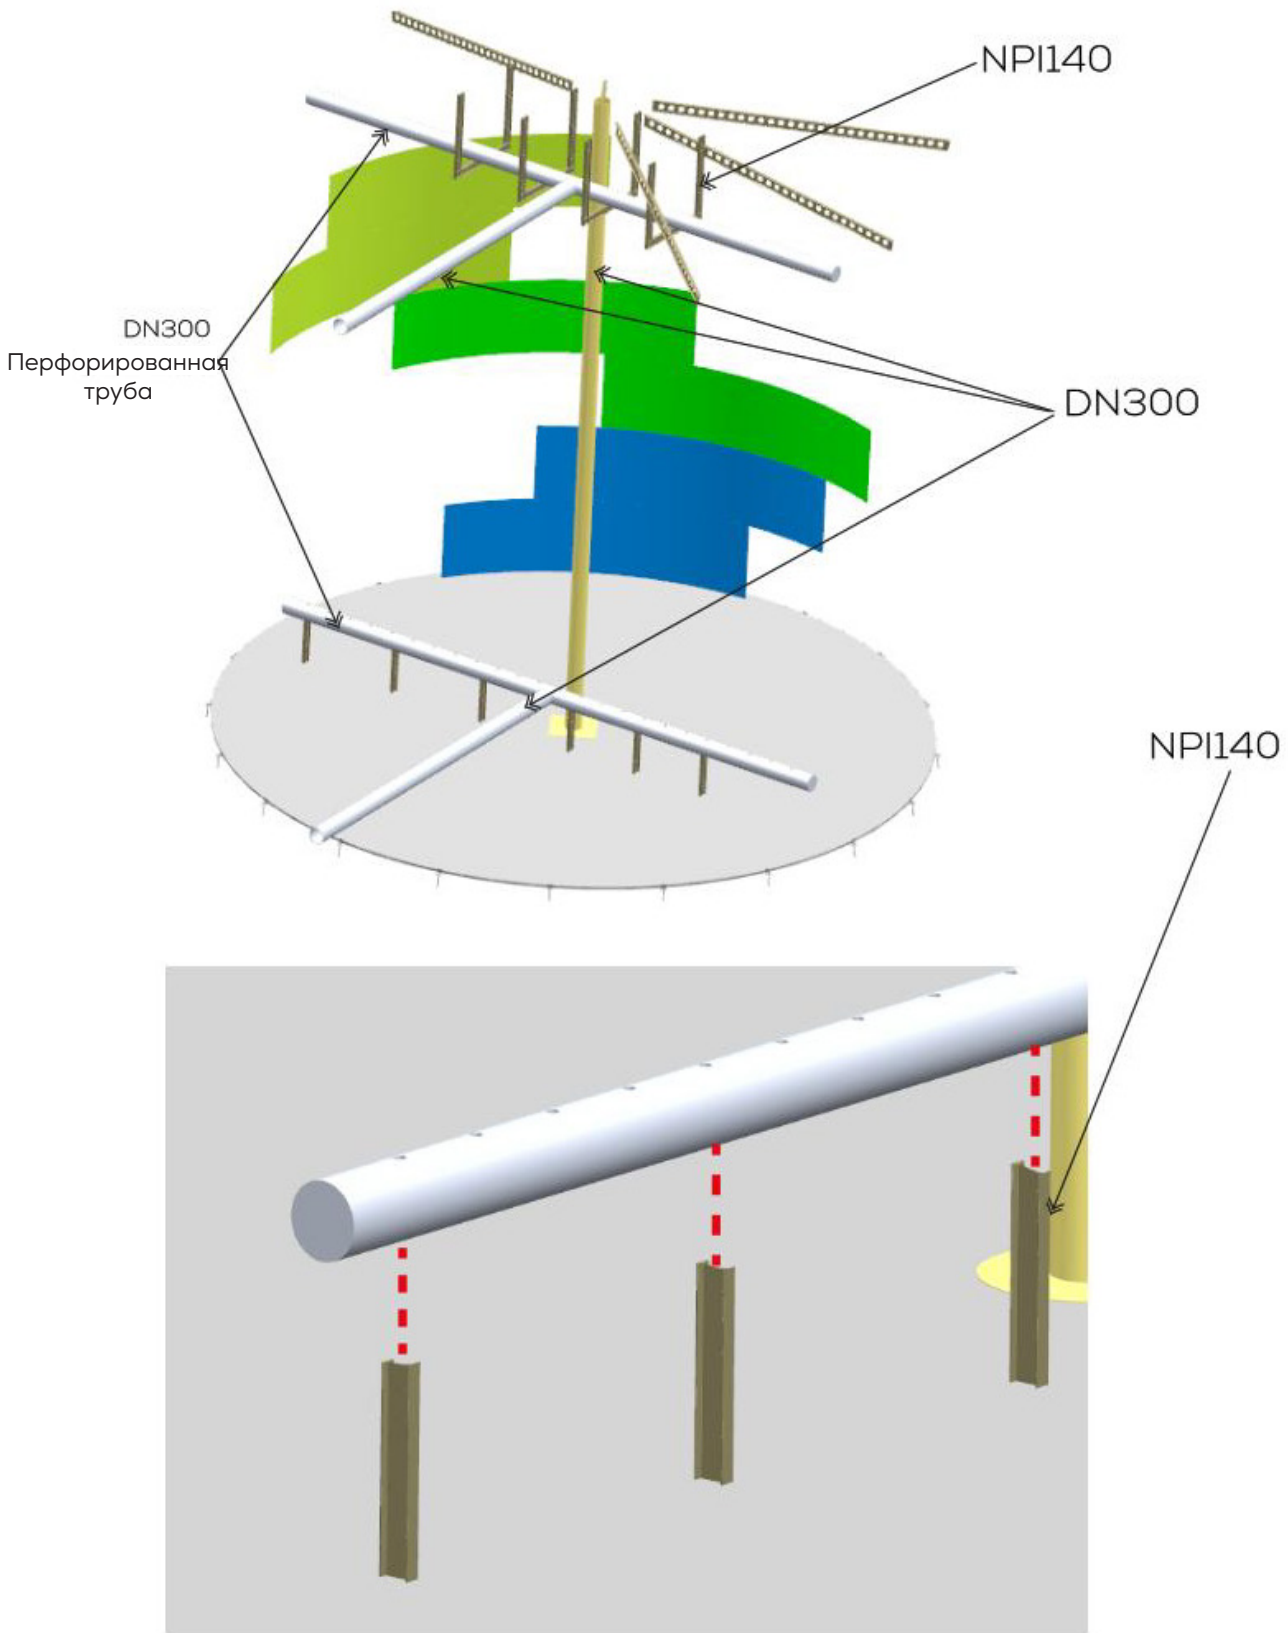


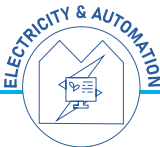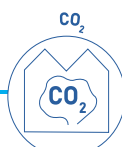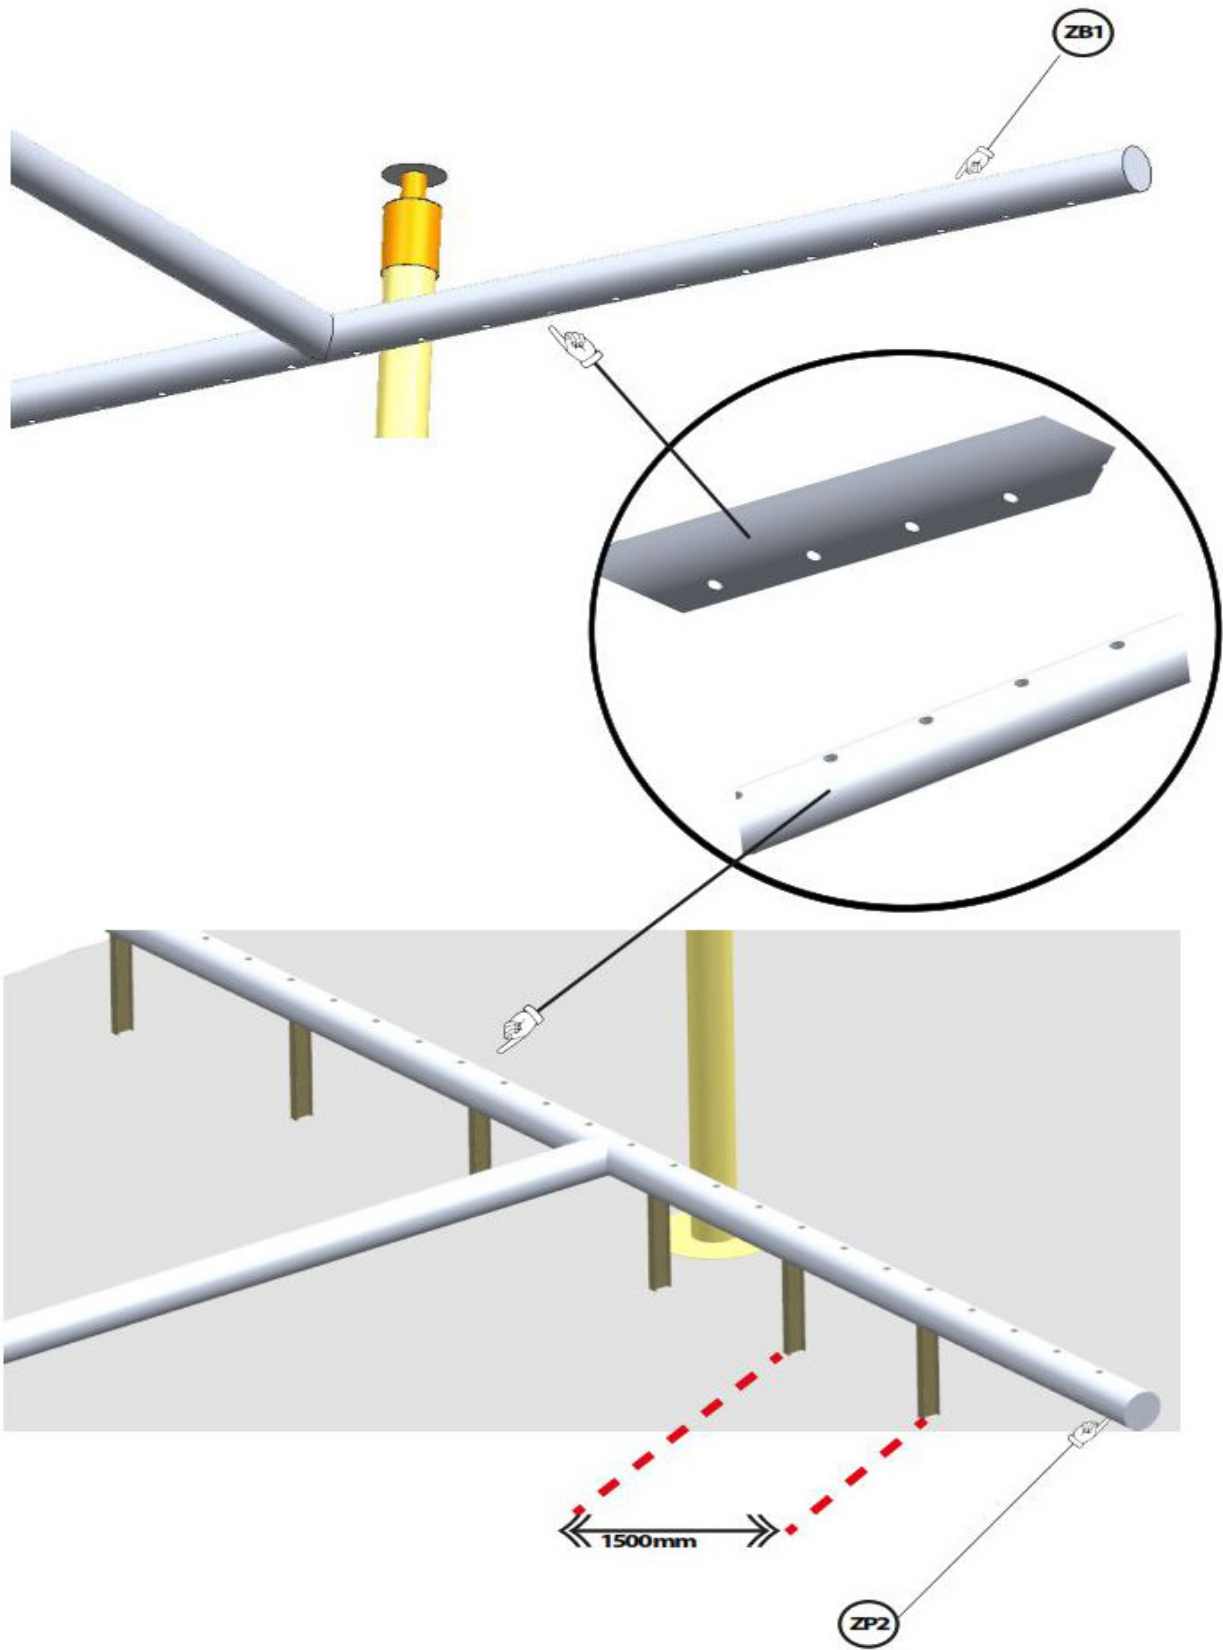

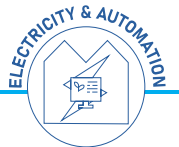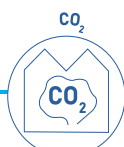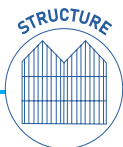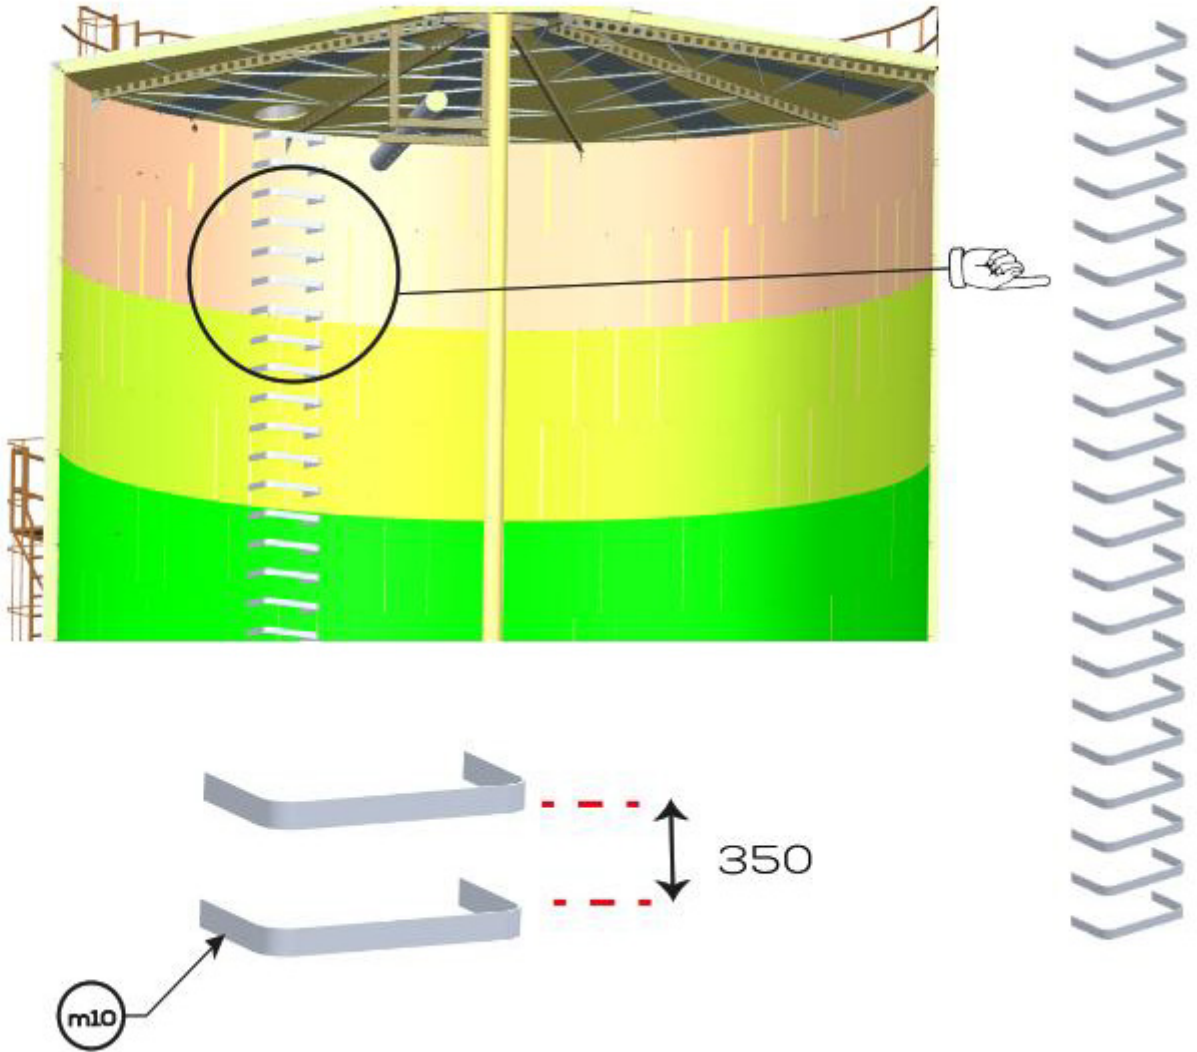

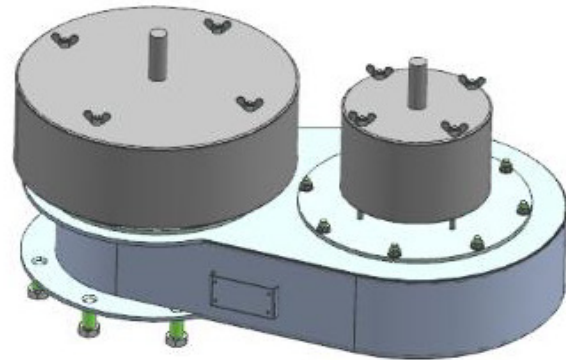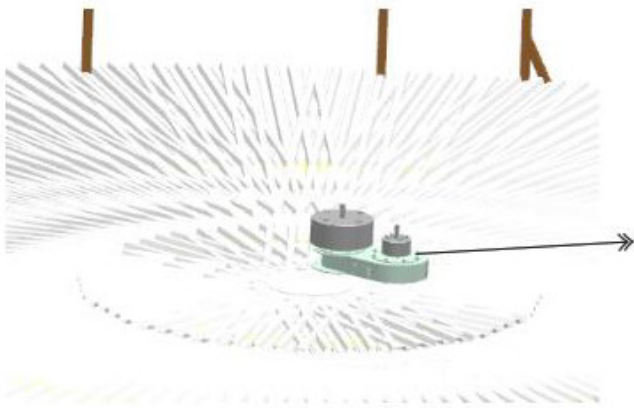





## Prescon PV-200


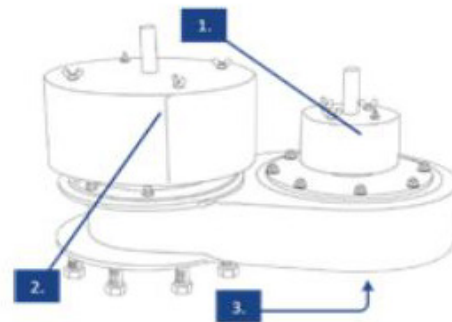
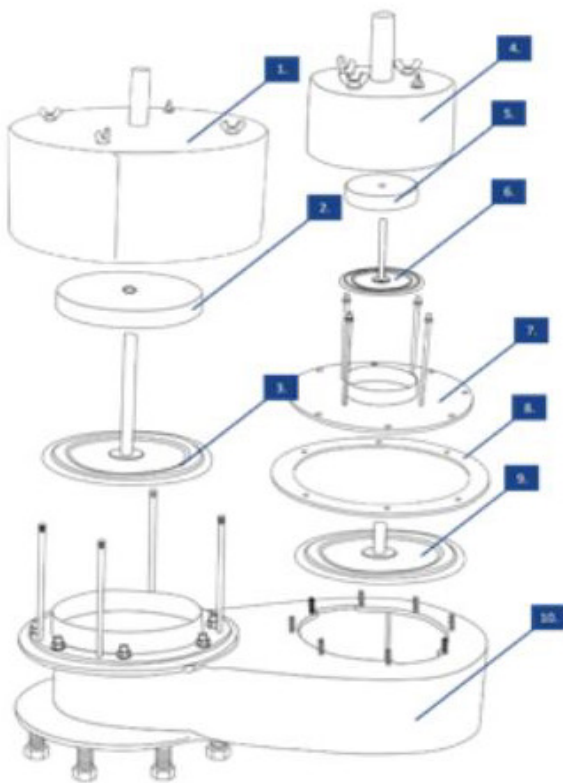



Компоненты диаграммы:

1. Крышка предохранительного клапана
2. Груз
3. Клапан
4. Крышка рабочего давления
5. Груз рабочего давления
6. Клапан рабочего давления
7. Верхняя крышка
8. Силиконовое уплотнение
9. Вакуумный клапан
10. Корпус предохранительного клапана

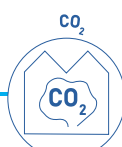

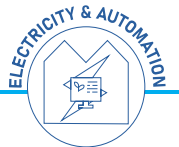
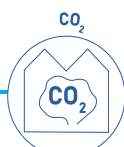
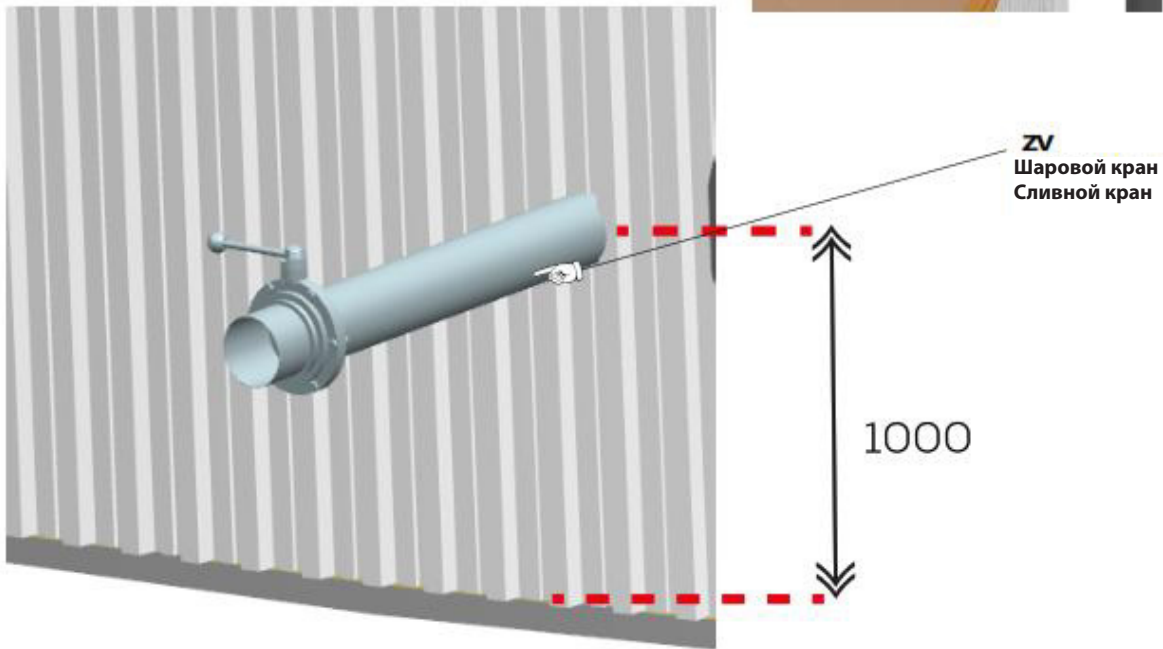


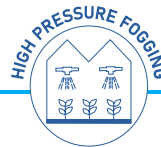
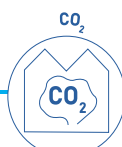
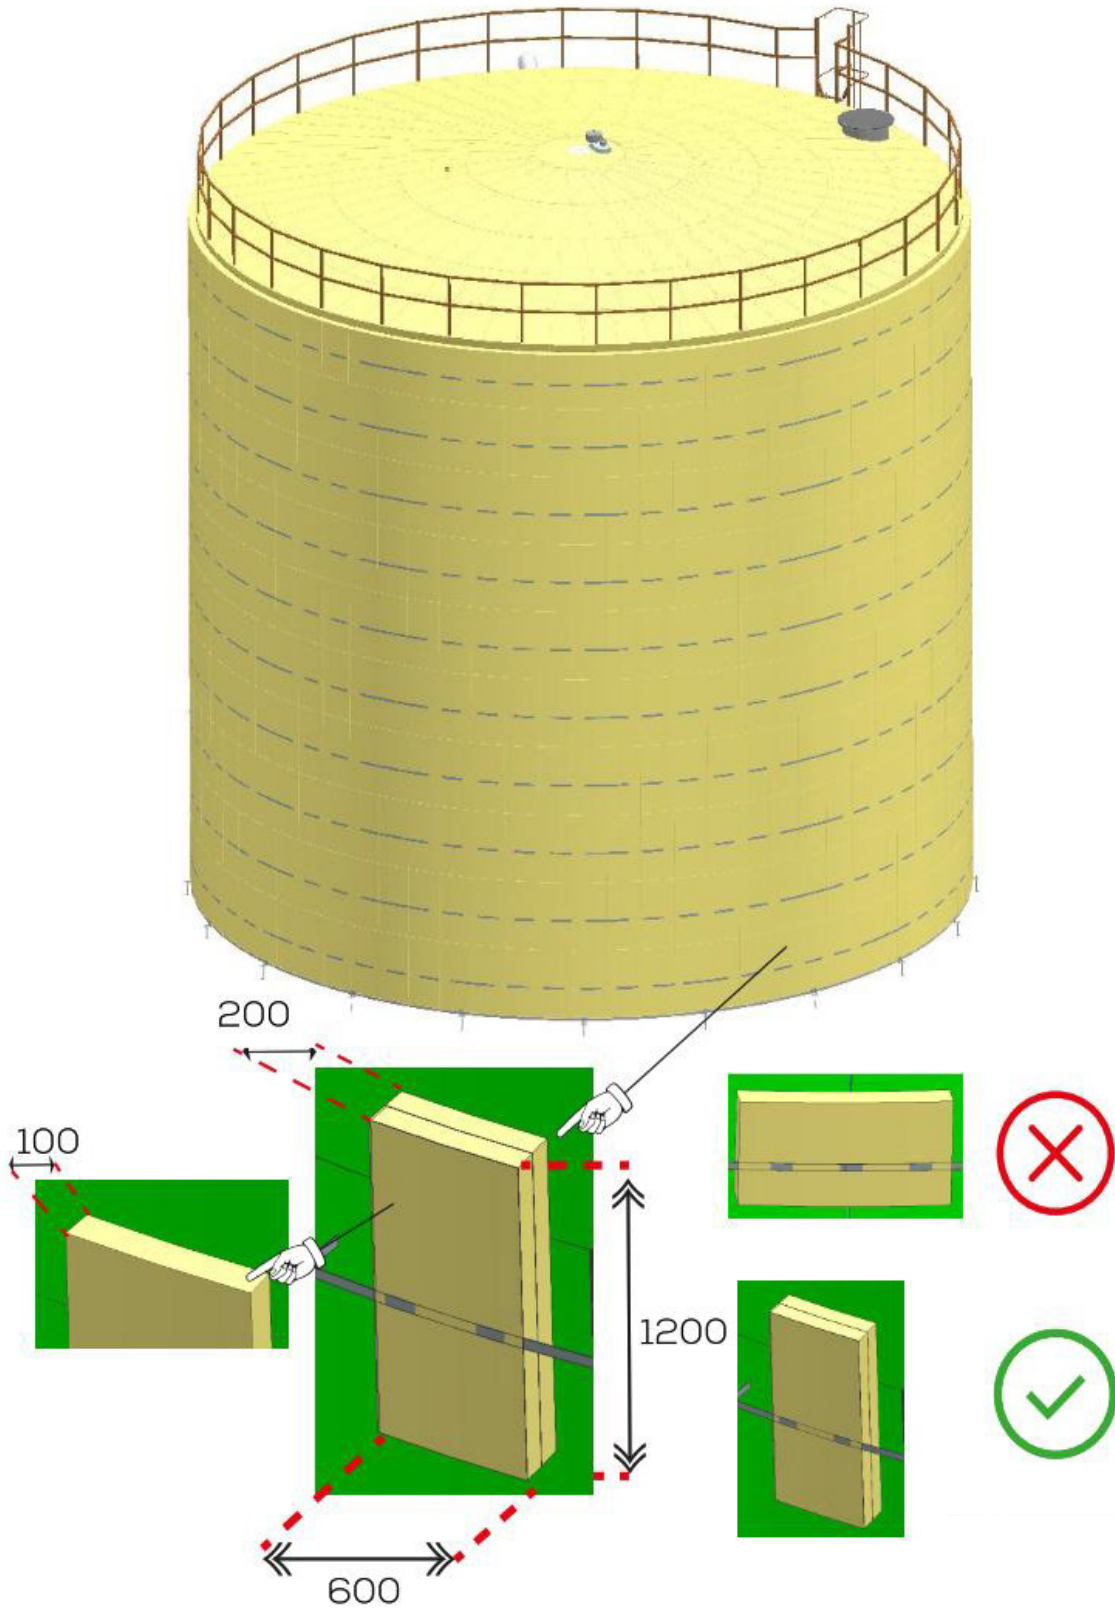




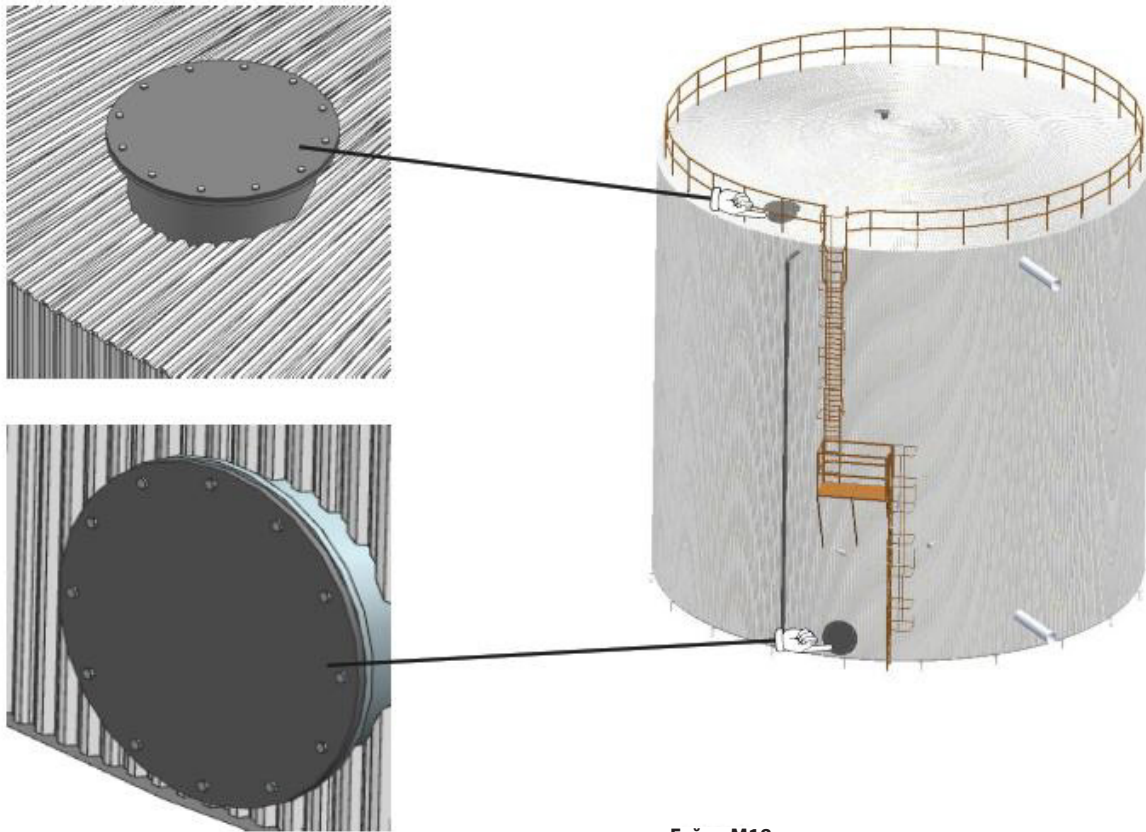


Болт М18  
12 штук





Гайка М18  
12 штук

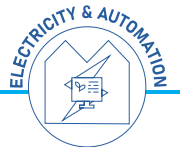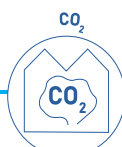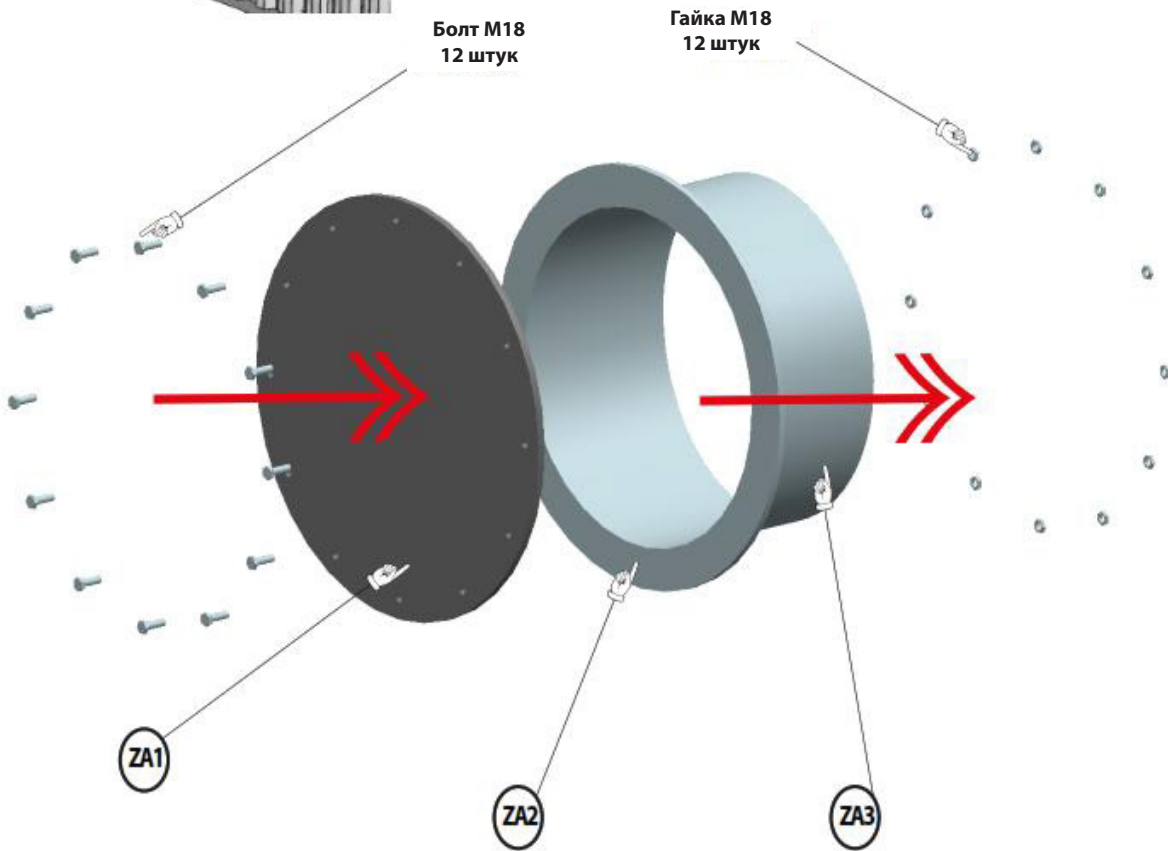



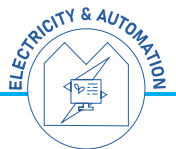
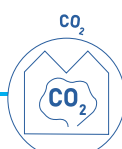
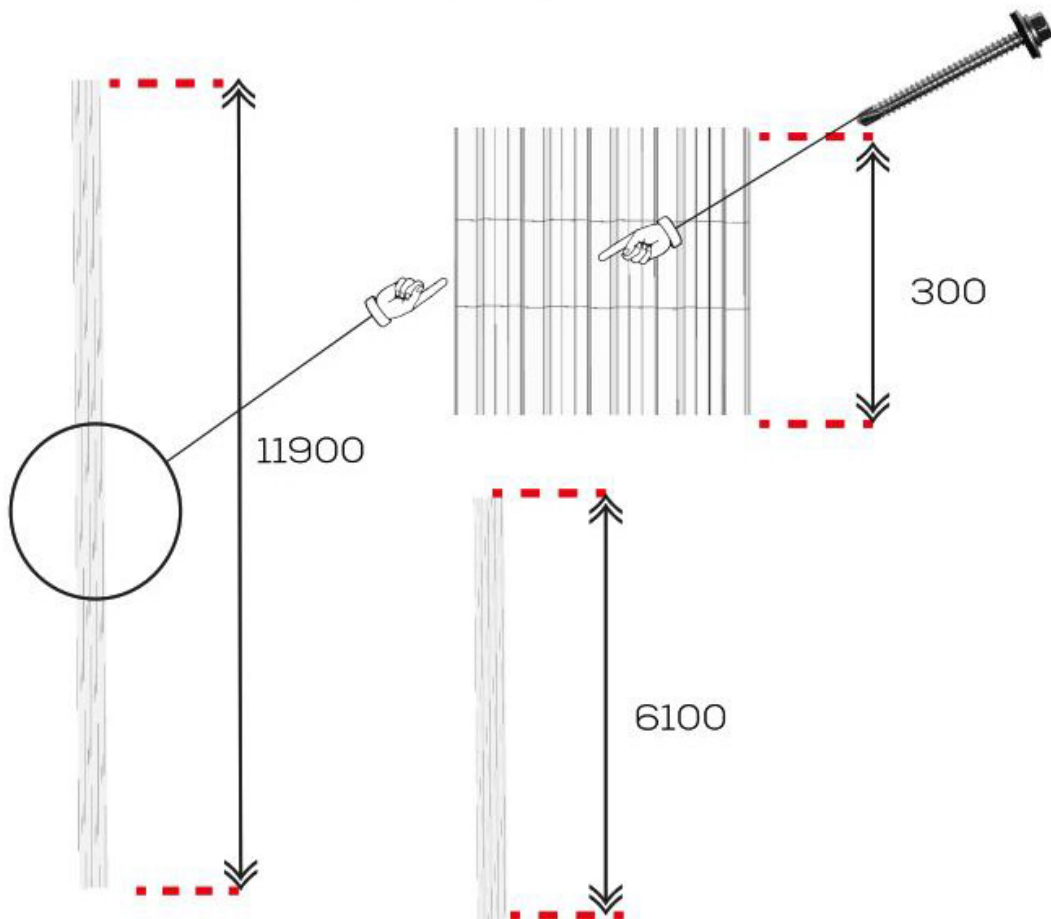


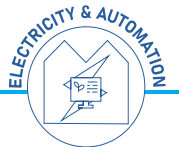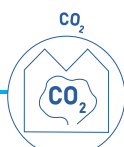
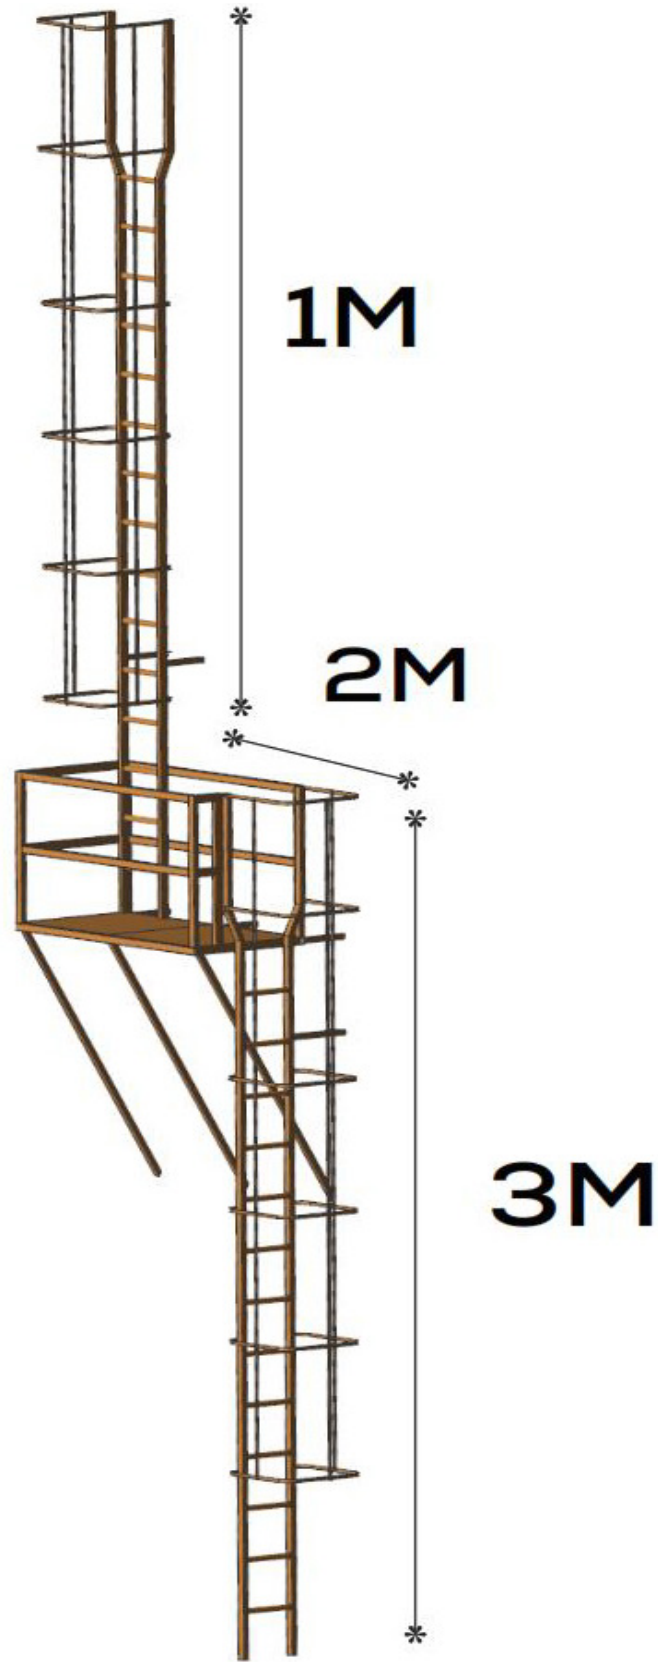






1M

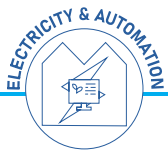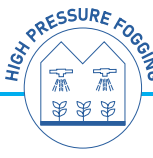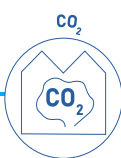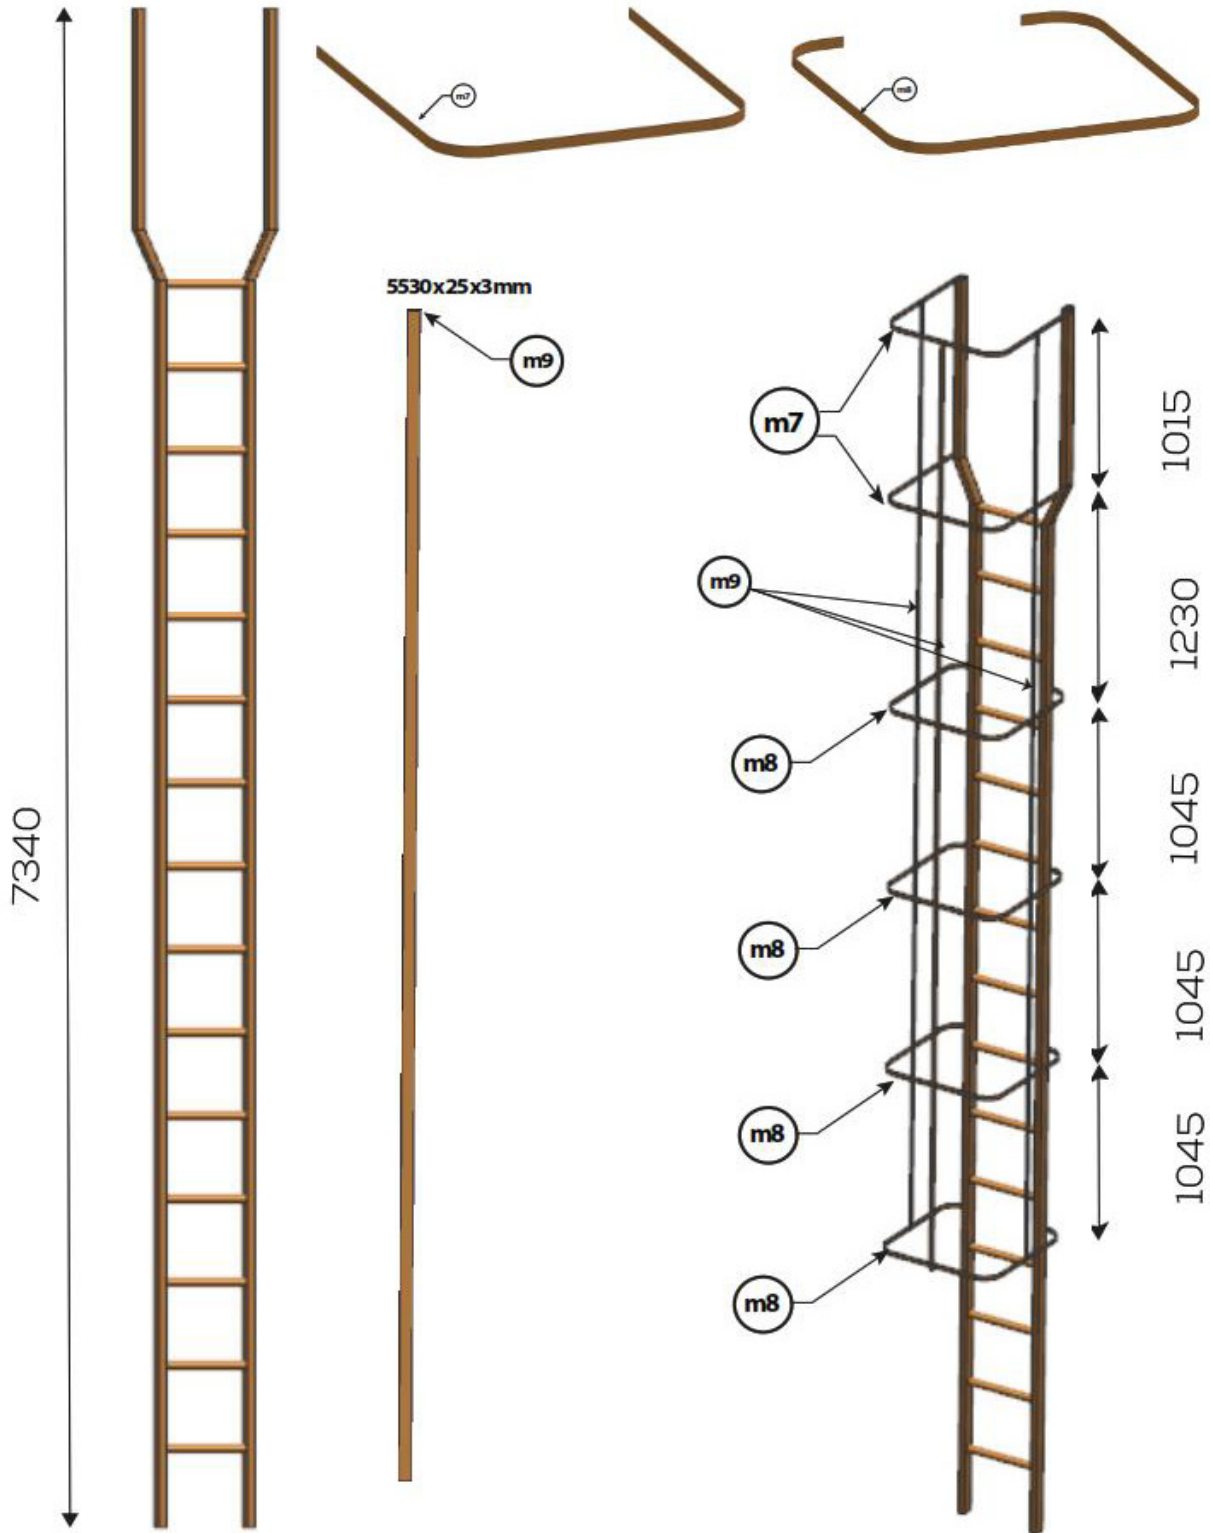

2M

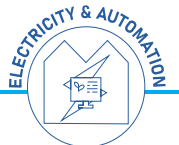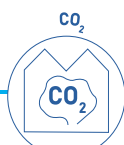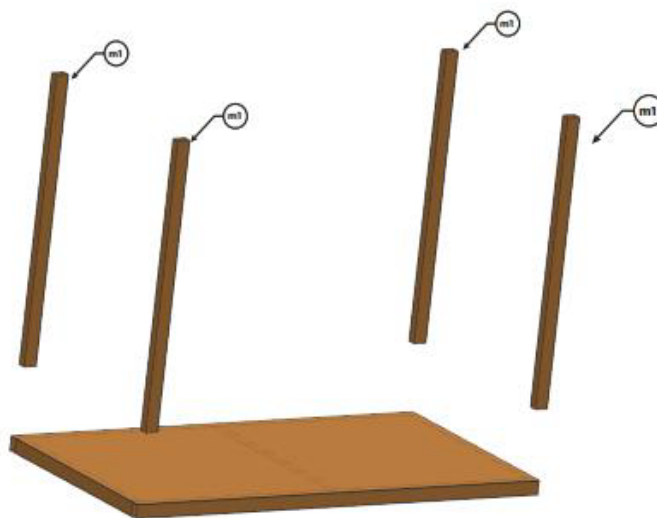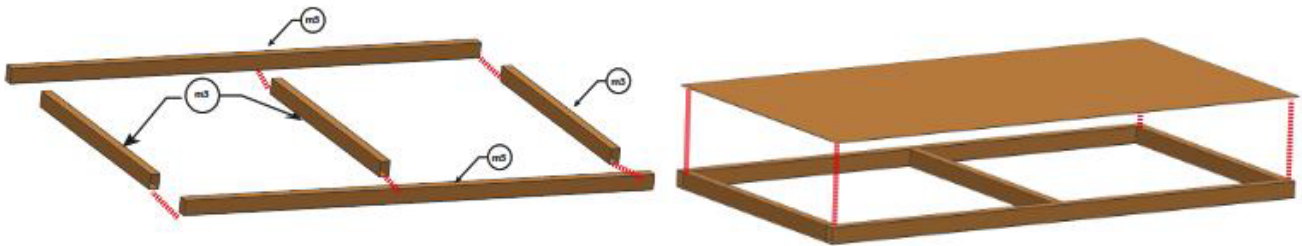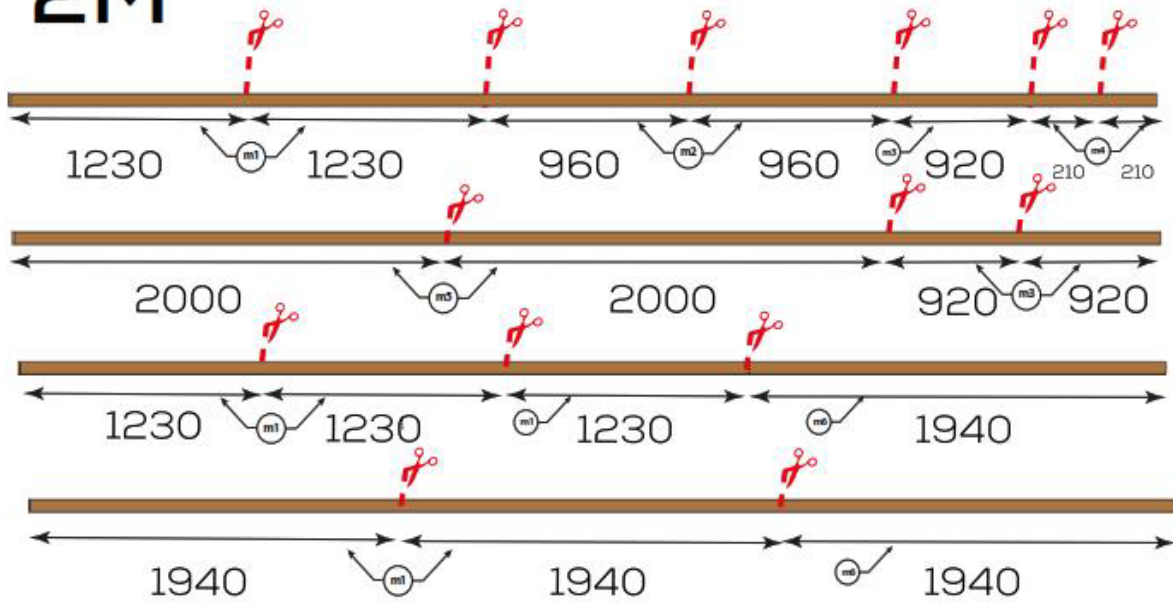

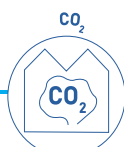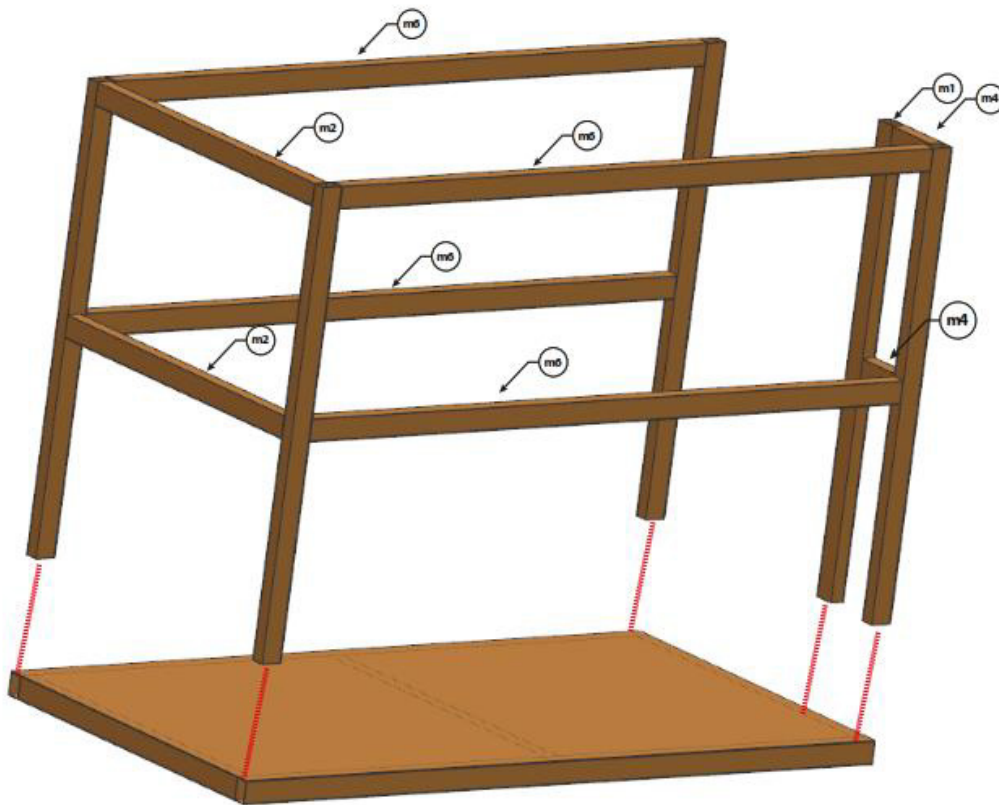

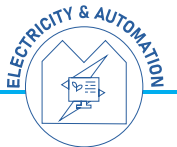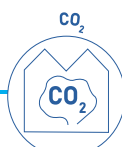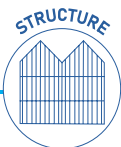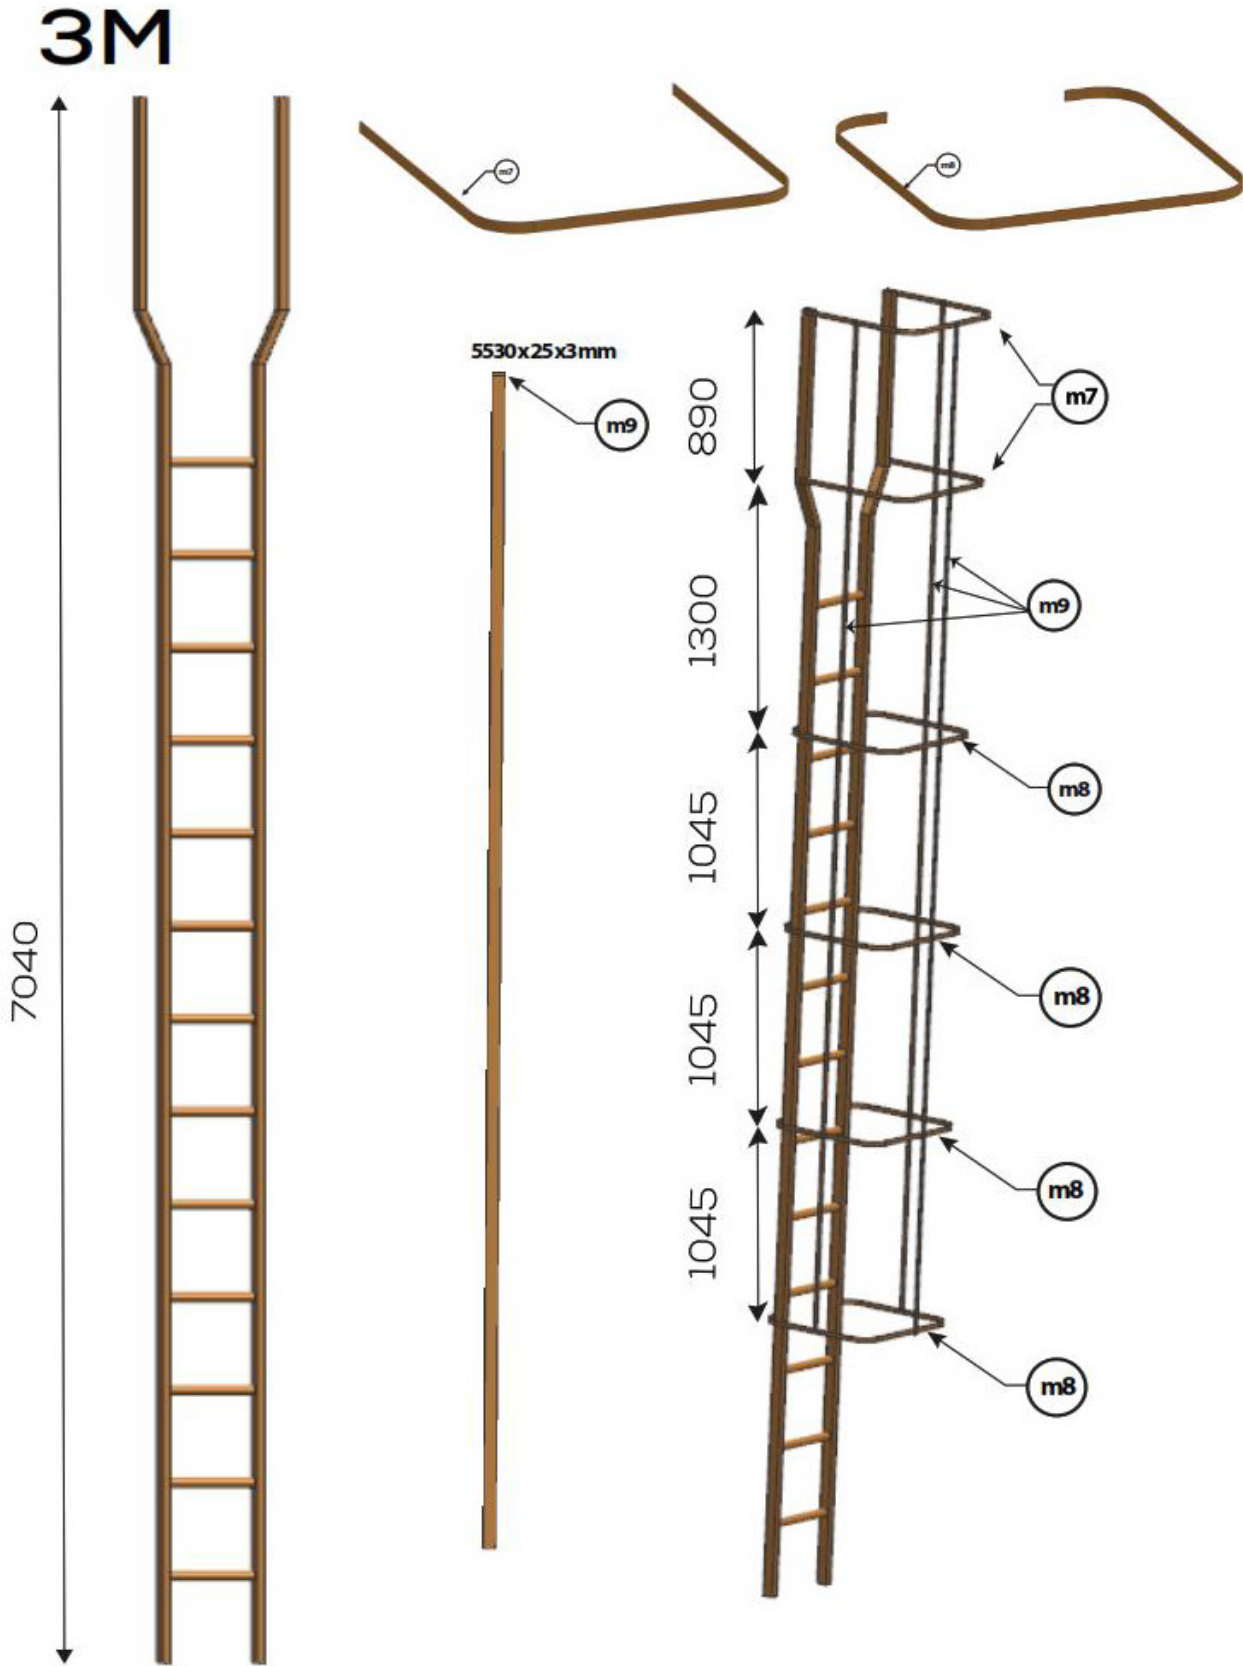

**Çerkeşli Osb Mah. İmes 7.Cadde  
No:3 Dilovası/Kocaeli**

**+90 262 244 44 94**